



ดร.มนตรี เดชาสกุลสม  
สำนักวิจัยและพัฒนาทาง

การแก้ไขป้องกันการชะล้างพังทลายและการเคลื่อนตัวของเชิงลาด

ปัญหาและลักษณะความเสียหาย

การศึกษาวิจัย

ผลการศึกษา แนวทางแก้ไขและป้องกัน

สรุปและข้อเสนอแนะ

# ปัญหาและลักษณะความเสียหาย




น้ำไหล

ไฟสว่าง

ทางสะดวก



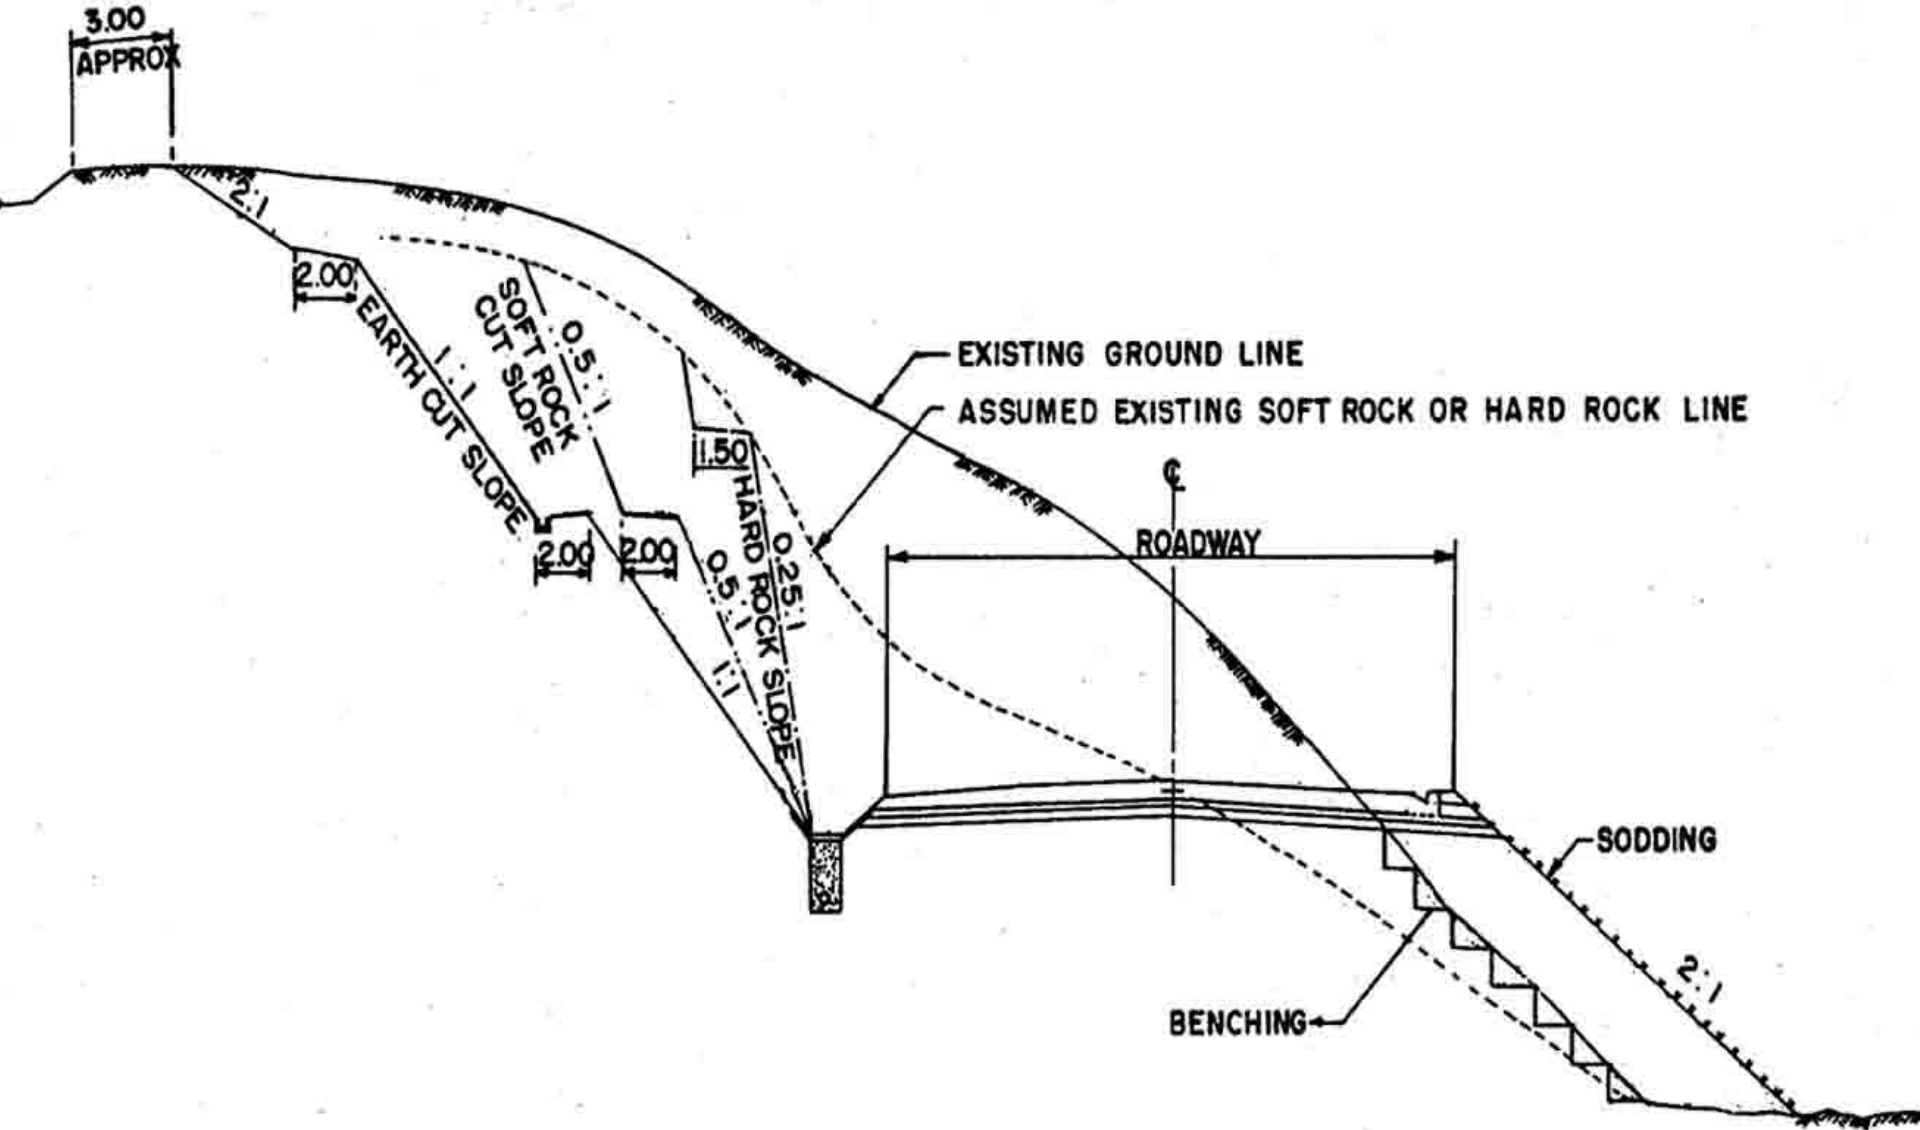


# Typical X-Section


Typical Cross Section



# Fill Slope Problems in Hilly Terrain

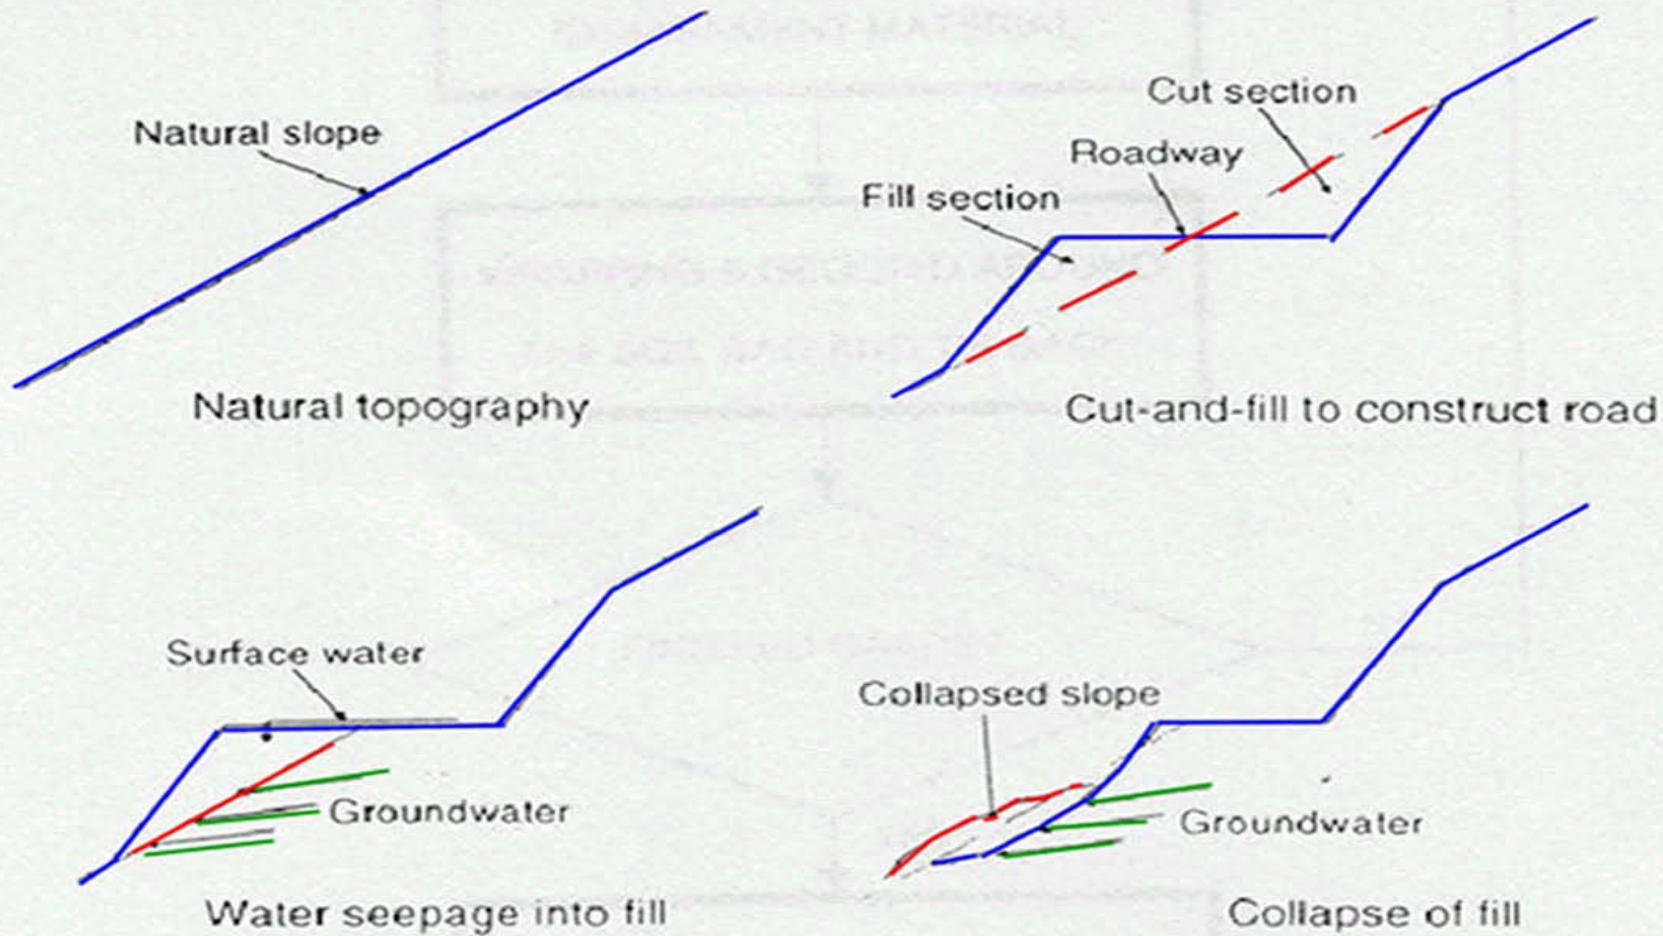

# การพังทลายของคันทางแบบ Half Cut / Half fill

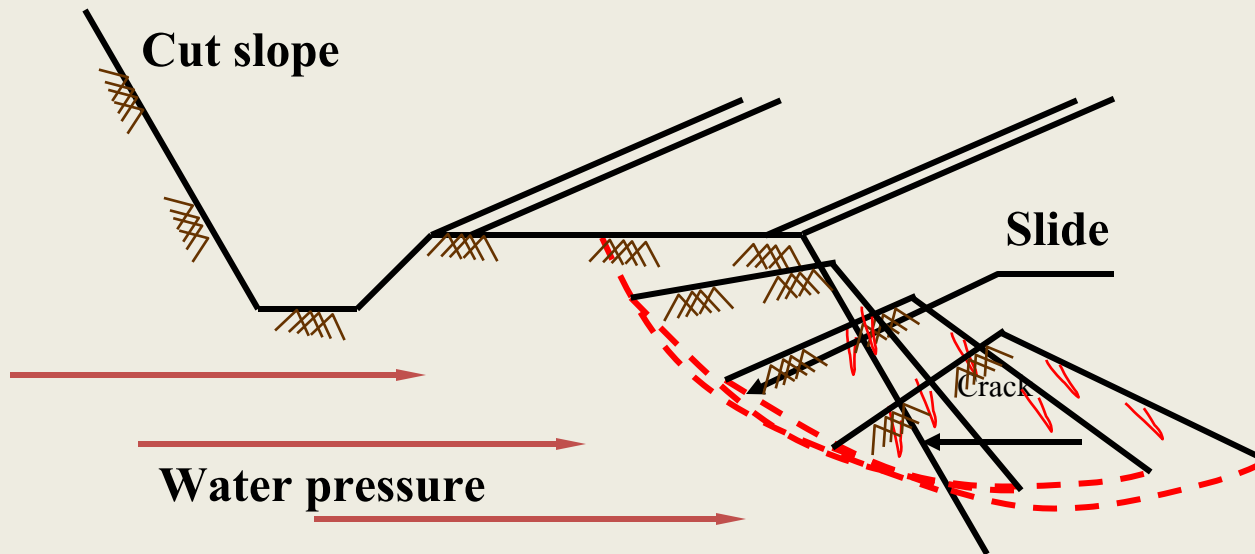






ความเสียหายของคันทางอันเกิดจากน้ำใต้ดิน ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน กี่วเขา - วังคะ  
กม. 109 - 908 - กม. 109 +950 RT.

# น้ำใต้ดินมีผลกระทบต่อของแข็งลาด

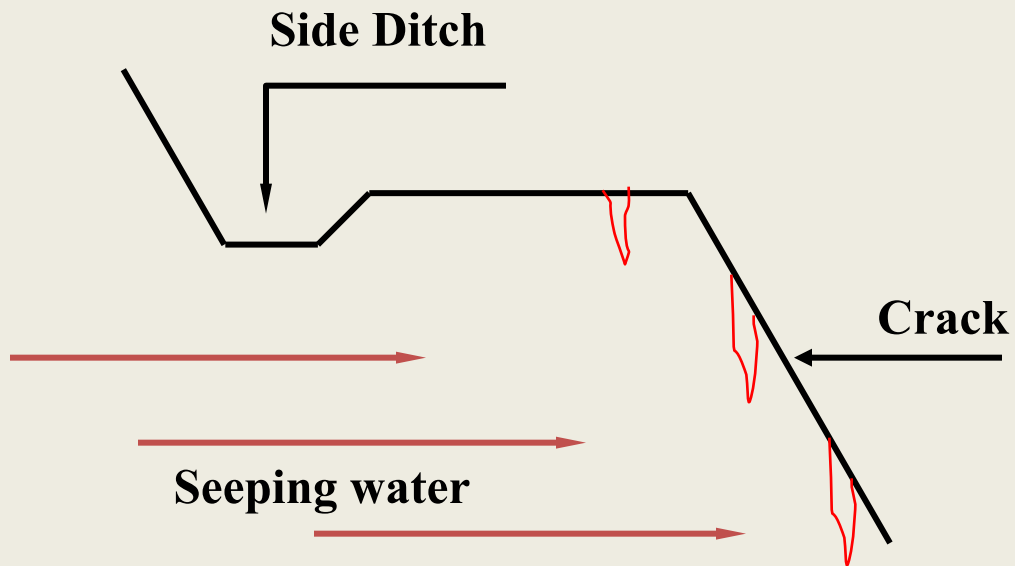



ความเสียหายของทางหลวงหมายเลข 4062 กม. 4 +458 - กม. 4 + 384 LT. อันเกิดจากการ  
low ของน้ำใต้ดินออกทางด้าน Side slope และเกิดการทรุดตัว แม้จะมีการก่อสร้างสู่สภาพเดิม  
แล้วก็ตาม มวลดินเคลื่อนออกไปด้านข้างเรื่อยๆ





แสดงการเคลื่อนที่ของมวลดินด้าน Side slope ณ จุดเดียวกันโดยต้นสะตอ บริเวณ Top  
เคลื่อนออกไปประมาณ 10 - 15 เมตร

# Back Slope Slide










ทางหลวงหมายเลข 41 " อ.ทุ่งสง - พัทลุง " ตอน 1 ความเสียหายของ Back slope  
กม. 13 +850 - กม. 14 + 025 ( RT. ) อันเกิดจากน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน( ธันวาคม 2543 )



แสดงความเสียหายของ Back slope , ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อนุสาวรีย์จปร. - อ.กระบุรี กม. 528 + 500 LT. อันเกิดจากSurface waterและ Underground water เนื่องจากไม่มีระบบระบายน้ำ เช่น Cutoff ditch, Drainchute และ Horizontal Drain ฯเมื่อฝนตกหนัก ( สิงหาคม 2540 , กรกฎาคม กันยายน 2544 ) ดินลูกรังจะอ่อนตัวเป็นดินโคลนเหลวไหลมากองทับบนผิวจราจร

# การพังทลายบน Side Slope และ Back Slope

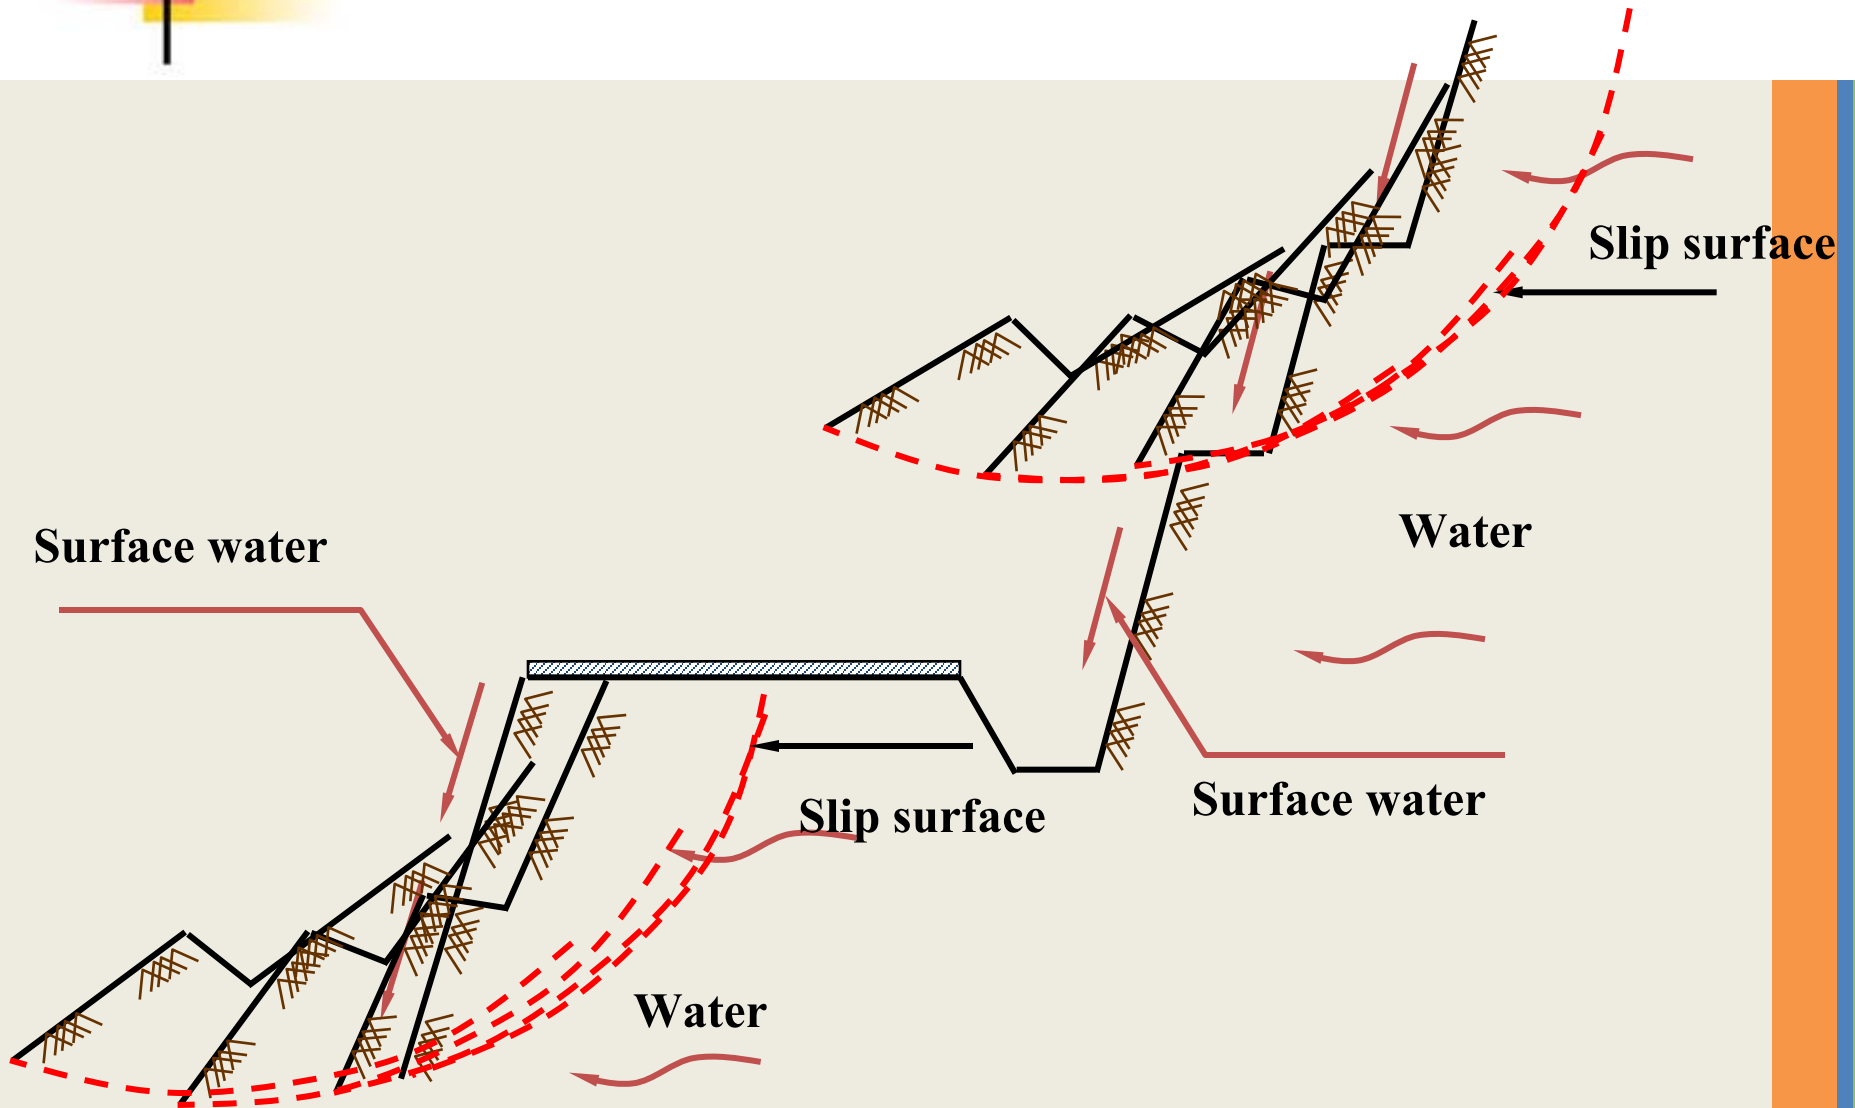





ความเสียหายของคันทางเกิดจากการกัดเซาะบริเวณปลายท่อลอดที่ไม่มีระบบ Drainchute  
ที่เหมาะสม การกัดเซาะกินลึกเข้ามาถึงไหล่ทางและผิวจราจร  
( ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอน บ.ห้วยไคร้ - พระธาตุคอยตุง , กม. 15 + 250 LT. )



ความเสียหายของ Side slope อันเกิดจากไม่มีระบบระบายน้ำปลายปากท่อที่ถูกต้องสมบูรณ์  
(ทางหลวงหมายเลข 109 "แม่สรวย - ฝาง" กม. 20 + 980 - กม. 20 + 970 LT.)






ความเสียหายของ Side slope อันเกิดจากการไม่ควบคุมน้ำผิวดิน ระบบระบายน้ำ Side ditch และ Drain chute ไม่สมบูรณ์ Side slope ถูกชะล้างกัดเซาะอย่างรุนแรง ( ลึกประมาณ 20 เมตร )  
( ทางหลวงหมายเลข 1089 " บ.สันติสุข - บ.สันตคีรี " มกราคม 2543 )





แสดงควมวิบัติ ( Disaster ) , เกิดการ Slide อย่างรุนแรงในช่วง Sag Curve กม. 17 + 550 - กม. 17 + 675 ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน อ. ชุนยวม - บ.ปางอุ๋ง อันเนื่องจากไม่ควบคุมน้ำผิวดิน ไม่มี Gurb Drainchute ไม่สมบูรณ์

# การกัดเซาะบริเวณ Toe Slope

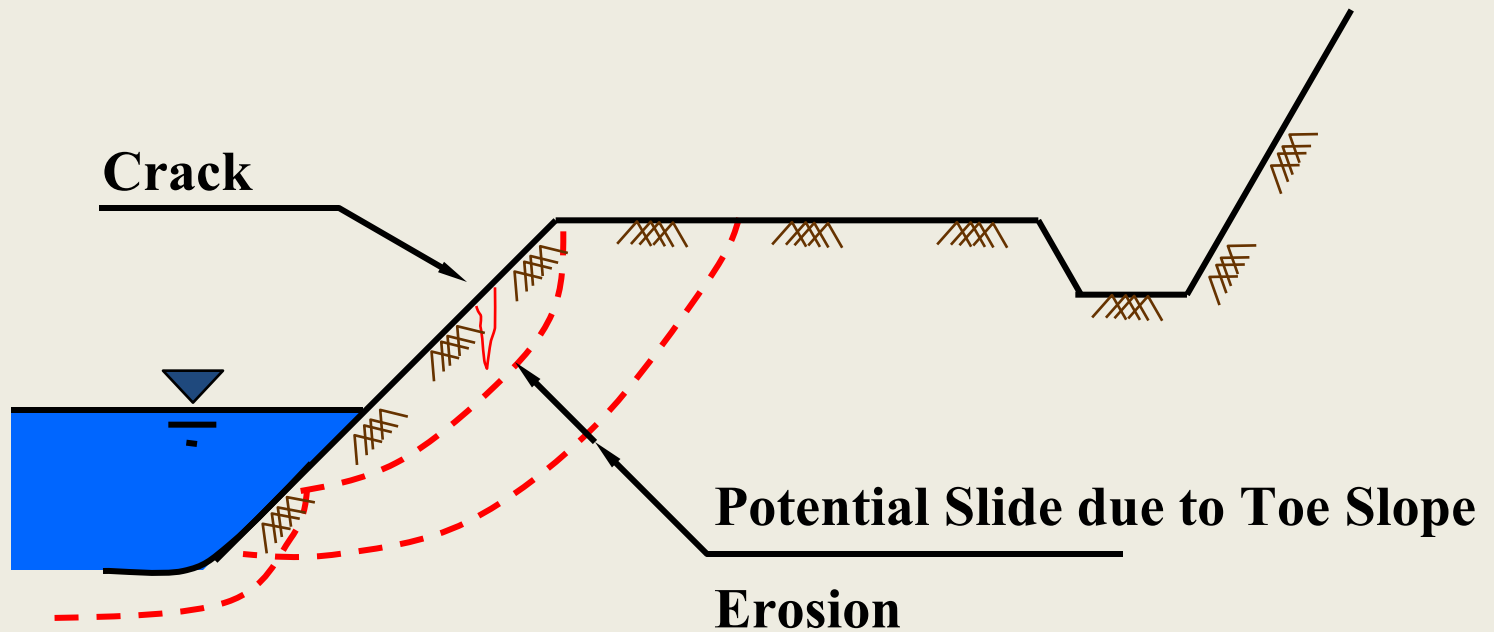










# การเกิดรอยแตกบน Side Slope

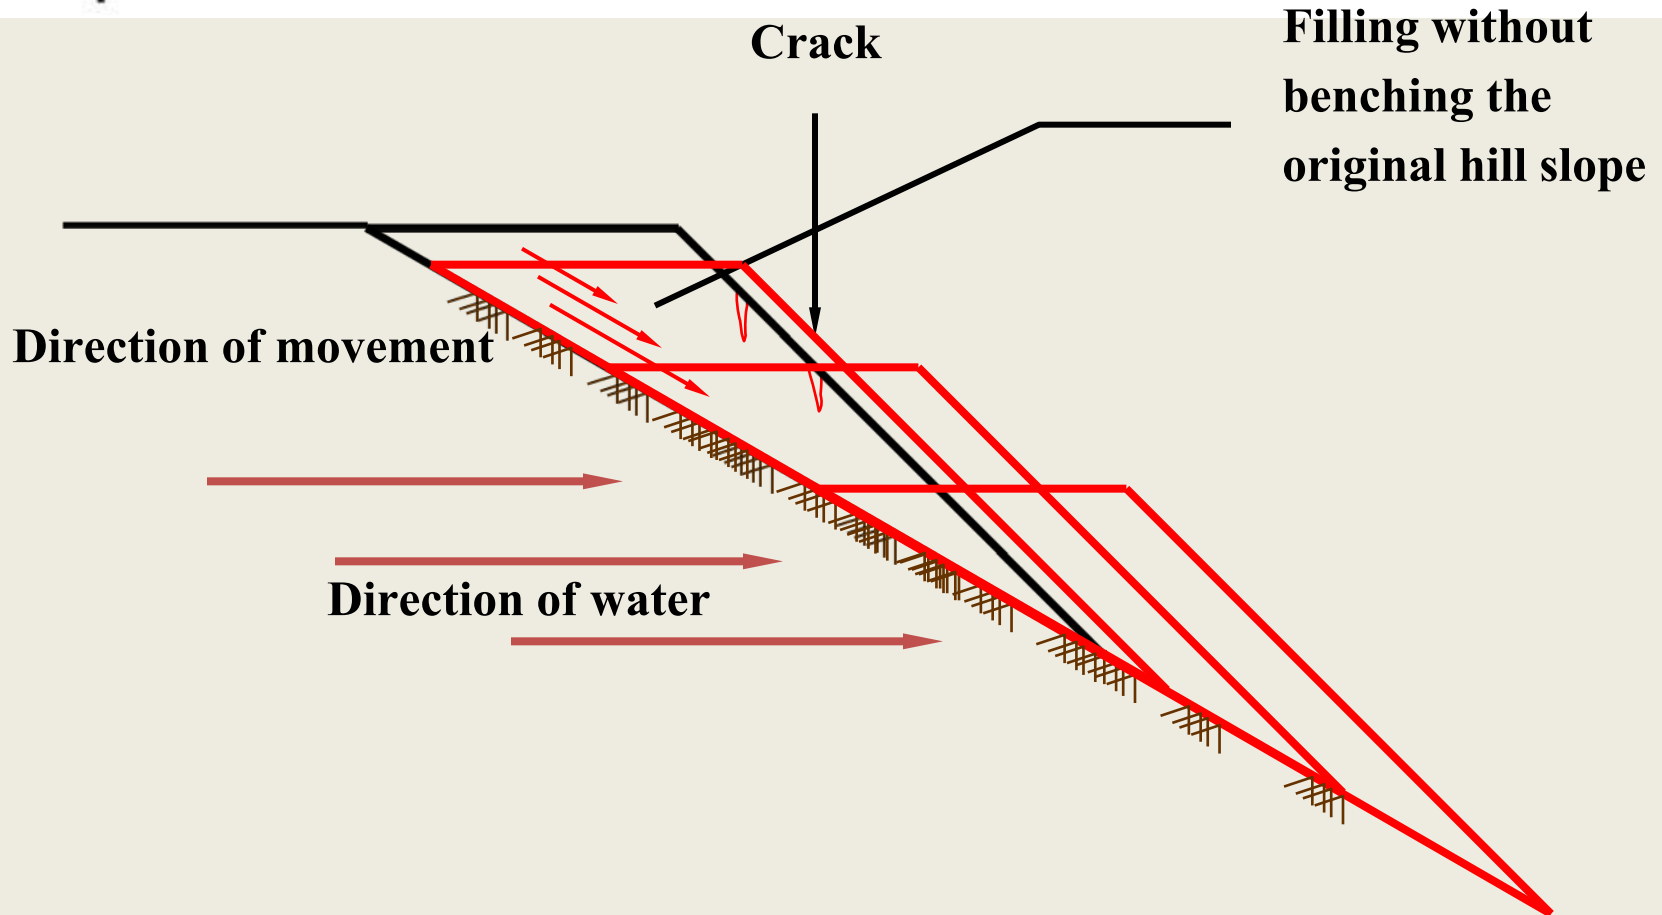






12/02/2004

J5\05\500w



# การเกิดจุดอ่อนตัวบนถนนช่วง Cut Section

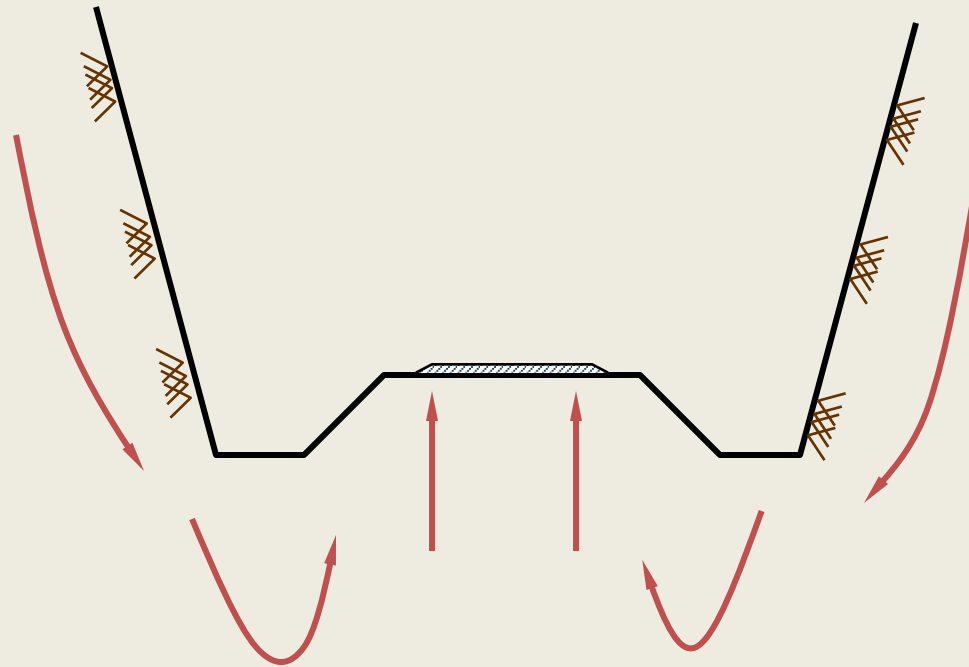

Water under pressure



น้ำท่วมขังมาบนผิวจราจร



Gabion Retaining wall พร้อมระบบระบายน้ำที่สมบูรณ์ , Stepped Drain chute , Interceptor Subdrain , และปลูกหญ้าแฝก ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอน แยกทางหลวง 105 ( อ.ท่าสองยาง ) - กม. 35 + 000 , กม. 17 +050 - กม. 17 +300 , ก่อสร้างแล้วเสร็จ



ฝนตกหนัก น้ำท่วม





ถนนสไลด์เนื่องจากน้ำไหลบ่ามากัดเซาะคันทางที่ประเทศไต้หวัน



landslide ที่เมือง Pingtung ทางใต้ของประเทศไต้หวัน





ภาพขณะตึกกำลังถล่มจากน้ำไหลบ่าอย่างแรงเกิดที่ประเทศไต้หวัน



13/08/2005


















วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

# การขาดเสถียรภาพของเชิงลาด

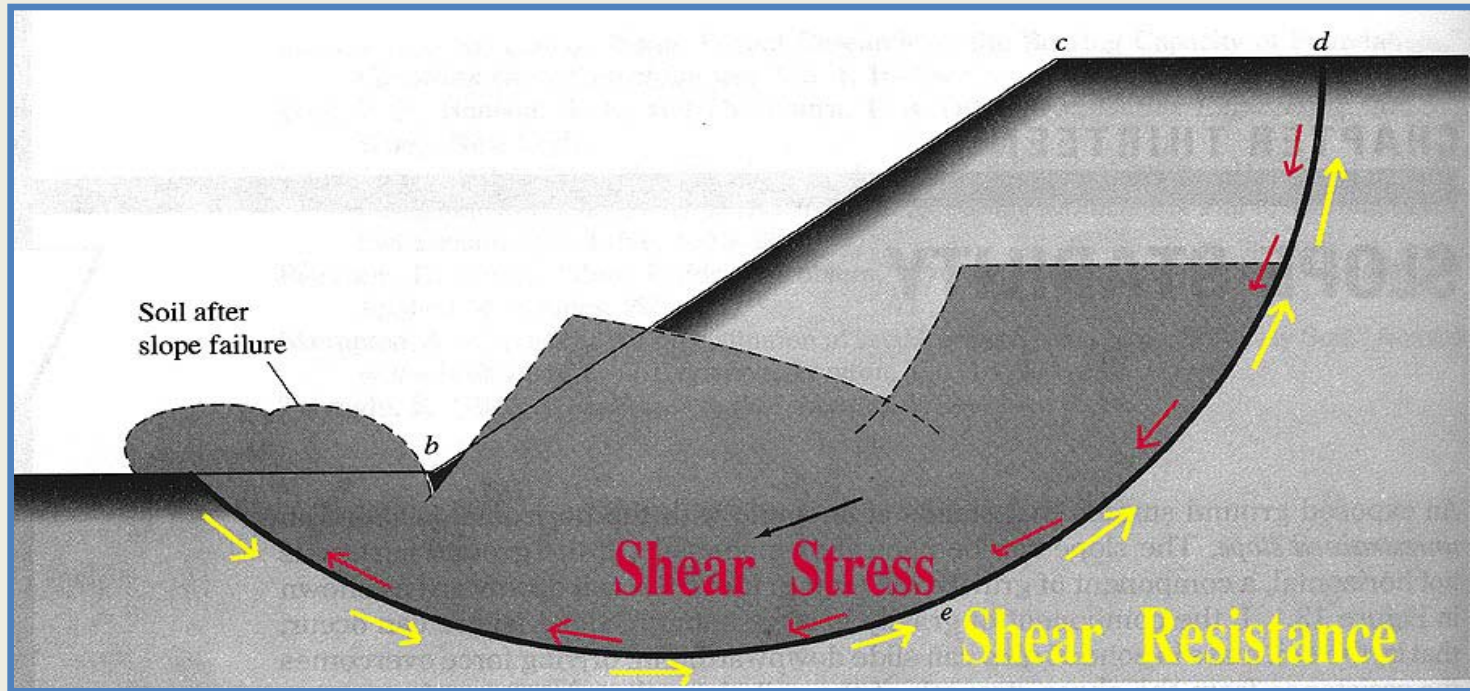

1) การเพิ่มของ **Shearing Stress** 2) การลดลงของ **Shearing Resistance**

• ความสูงและความชันของ **Slope**

• นน.ที่กระทำ

$$\tau' = c' + (\sigma - u) \tan \phi$$

$$\text{Factor of Safety (F.S.)} = \frac{\text{แรงต้านการเคลื่อนตัว (Resisting Force)}}{\text{แรงกระทำให้เกิดการเคลื่อนตัว (Driving Force)}}$$

# แนวทางแก้ไข

การลดน้ำหนักหรือลดแรงที่กระทำ (Driving force)

ภายในมวลวิบัติ (Unloading or Excavation)

การขุดรื้อเพื่อเพิ่ม  
เสถียรภาพโดยการ  
ลดแรงที่กระทำเช่น  
นำวัสดุบนยอด  
ออก

ปรับความ  
ลาดชัน

การขุดตัดเชิงลาด  
แบบขั้นบันได

นำเอาวัสดุออก  
หรือการแทนที่ด้วย  
วัสดุถมมวลเบา



## แนวทางแก้ไข (2)

การเพิ่มเสถียรภาพ  
ของลาดคันทาง

การเสริมกำลังดินด้วย  
วัสดุเสริมแรง

การใช้โครงสร้างเสริม  
ได้แก่ Gabion/Soil  
Nailing/Berm

การติดตั้งระบบ  
ระบายน้ำ

ระบบระบายน้ำผิวดิน

ระบบระบายน้ำใต้ดิน










Proper layout of drainage:  
 - Stream flows to be conveyed directly down the slope  
 - Subsurface drains should be provided to intercept possible perched groundwater flow, e.g. in colluvial deposits, or flow from subsurface erosion pipes

Large catchment area beyond cut slopes

Toe channel of sufficient capacity should be provided<sup>(1)</sup>

Crest channel of sufficient capacity to intercept any overland flow identified<sup>(1)</sup>

channel  
 on grating  
 ing potential  
 e runoff from  
 should  
 n  
 should be  
 stream  
 f cross  
 ulvert to  
 e chance  
 (1)(2)  
 l or crest  
 an upstand at  
 the footpath to  
 owing of road  
 ff onto the  
 n  
 road gullies  
 road surface  
 y points<sup>(1)(2)</sup>  
 d be protected  
 ion if  
 (e.g. with  
 ection mat  
 hing)

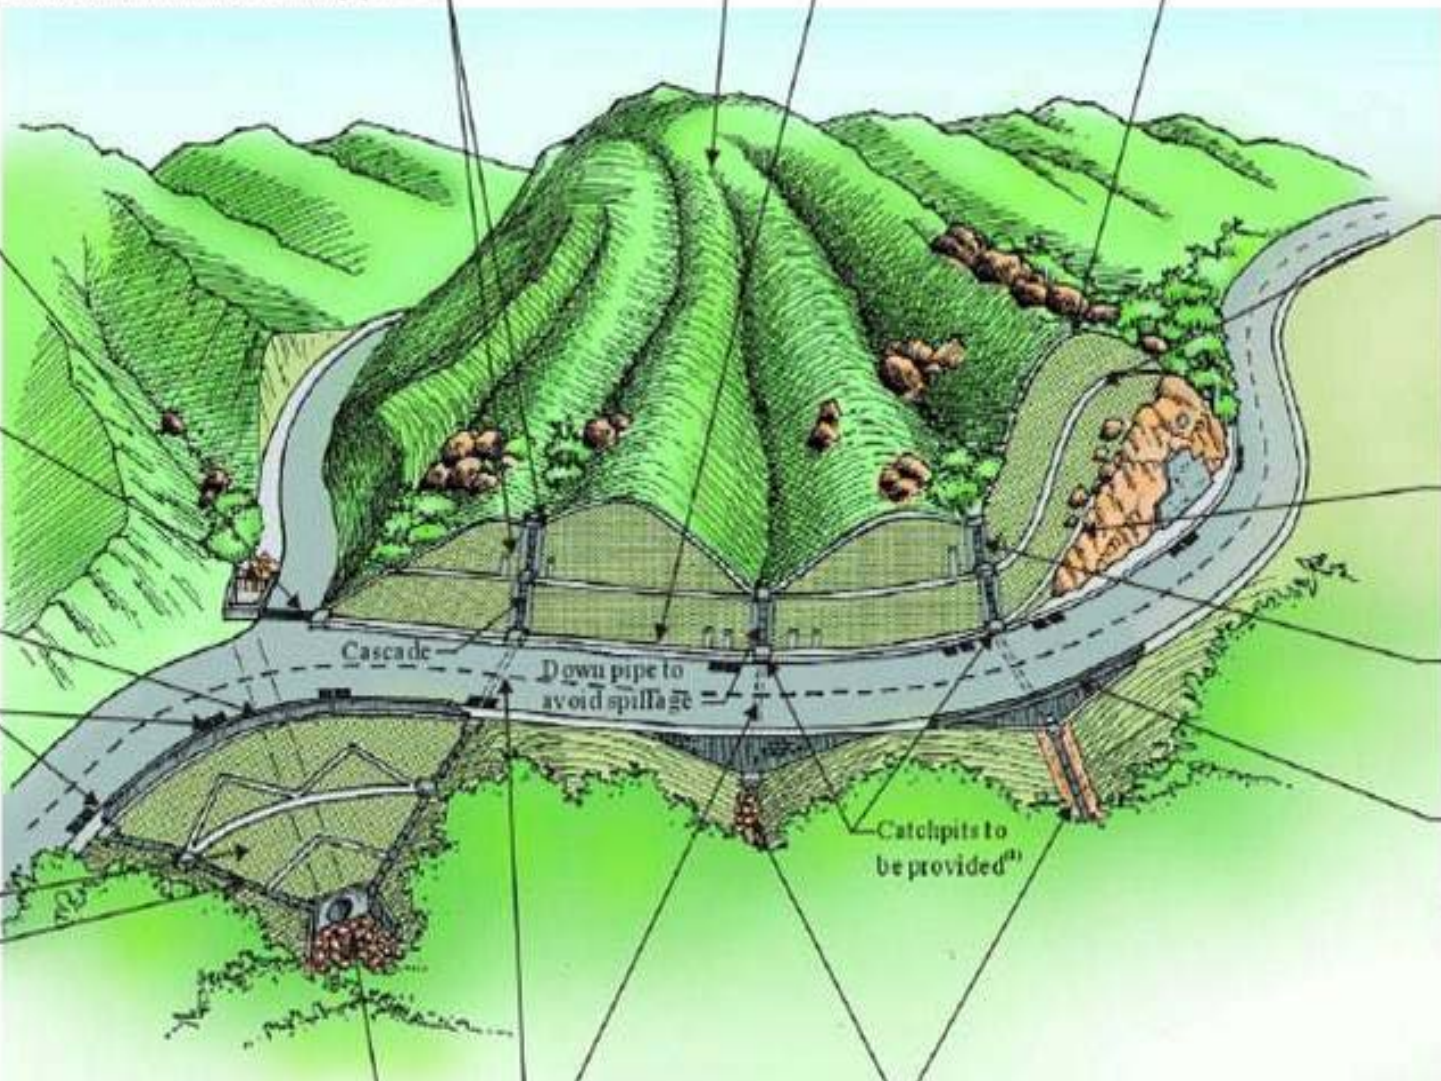

Self-cleaning slo channel<sup>(1)</sup>. Design surface and subse drainage should ta account mainten requirements, in c with future mainte agent.


Drainage channels rock slopes only n to be provided wh there is potential f surface erosion

Abrupt change in the direction of flo of the step channel to be avoided<sup>(1)</sup>

Retaining wall up should be provide avoid overflowing road surface runoff onto the slope belo


# การปรับปรุงระบบระบายน้ำ Drainage System

# An Example of Roadside Drainage

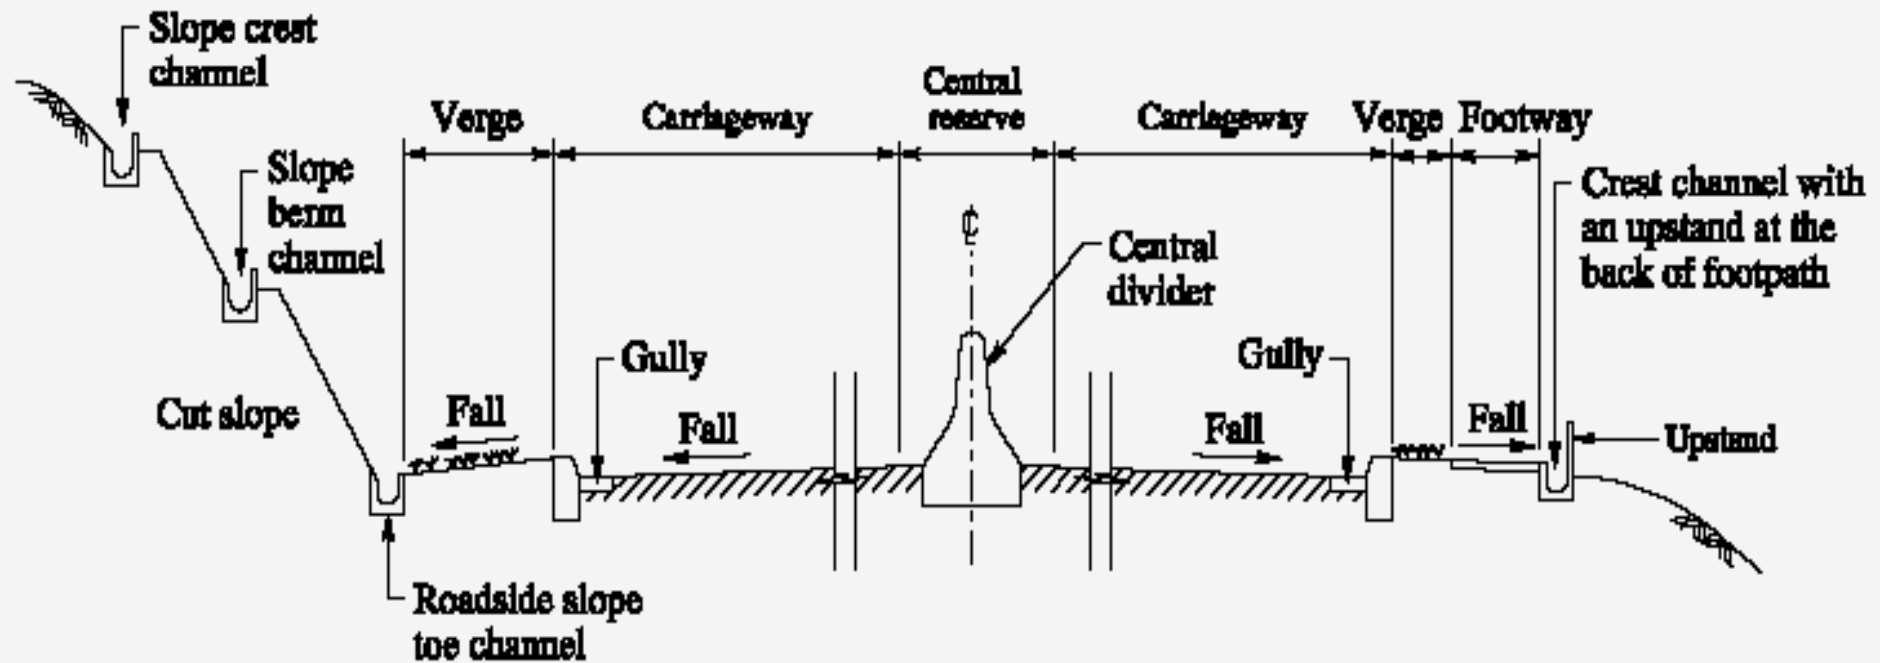


An Example Cross Section of a Rural Road  
(Not to Scale)

# Berm channels for a Highways Cut Slope

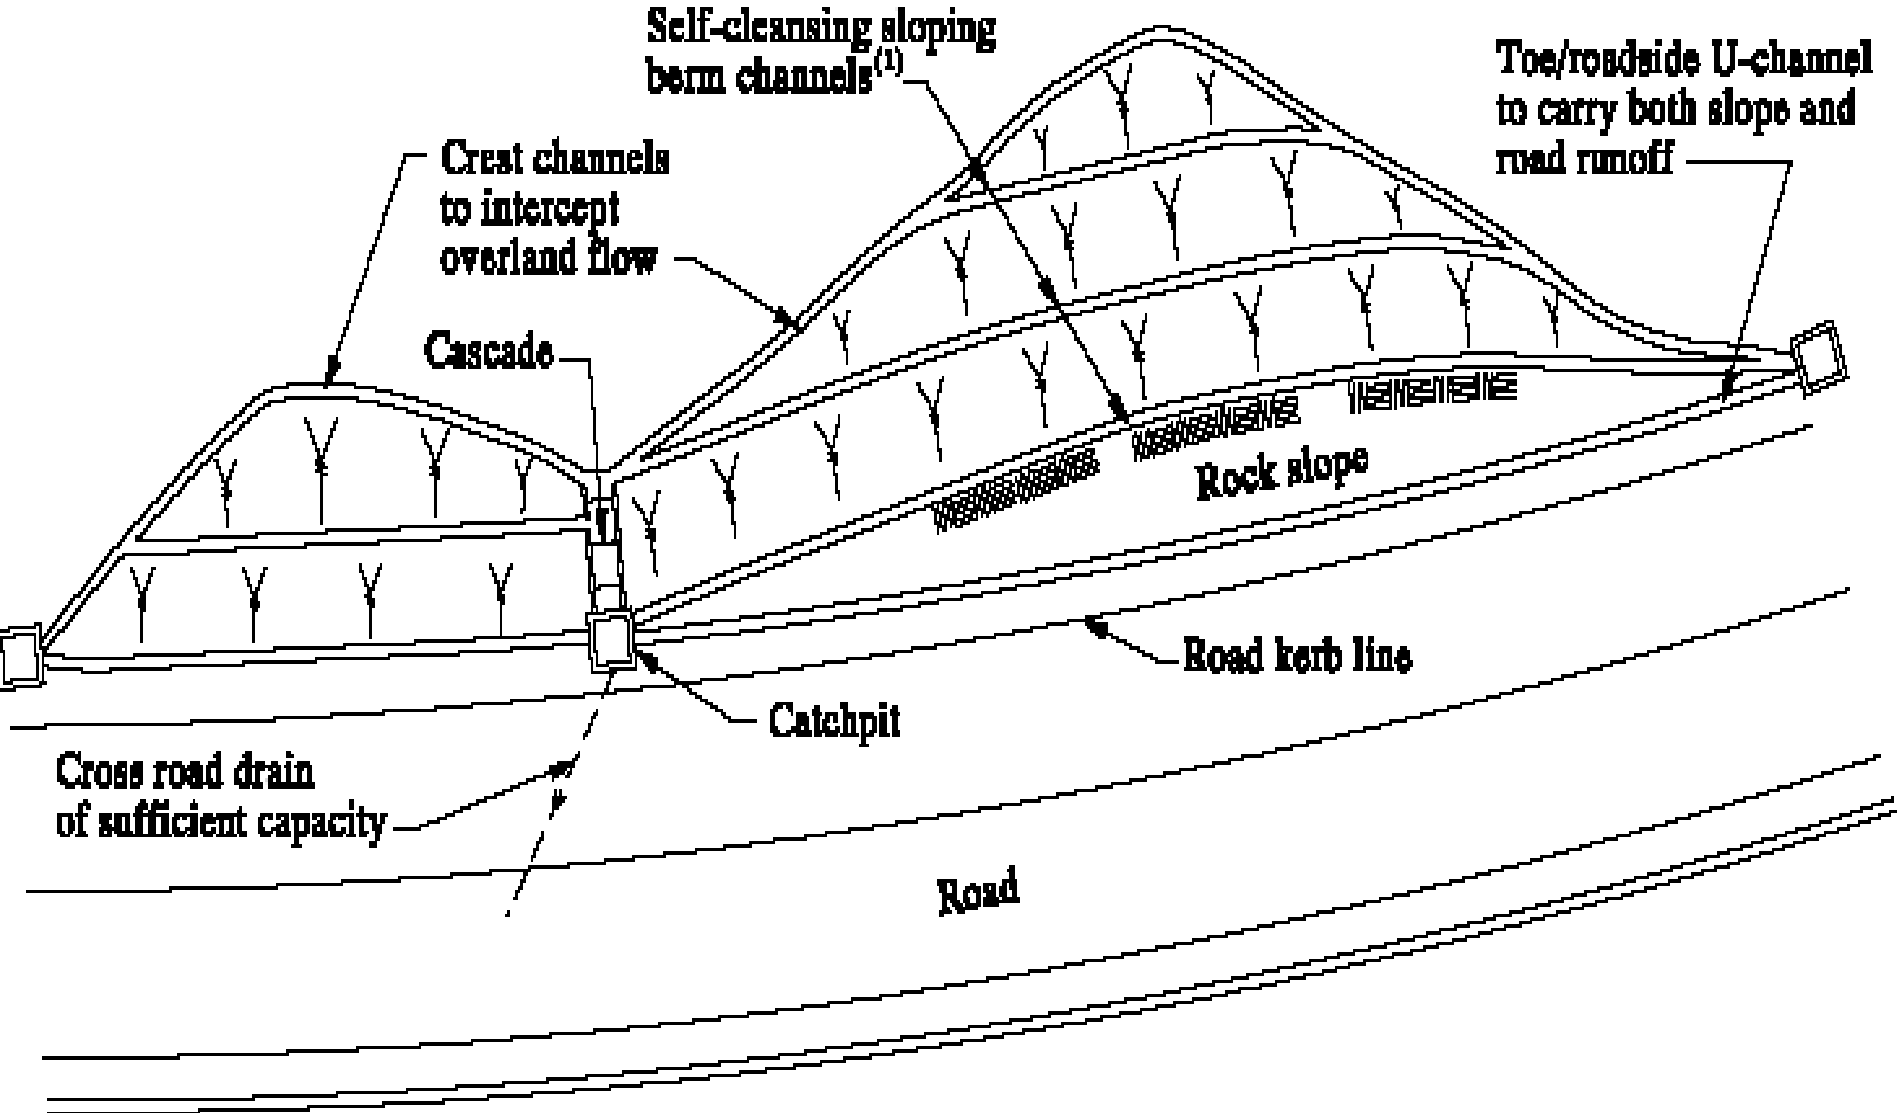



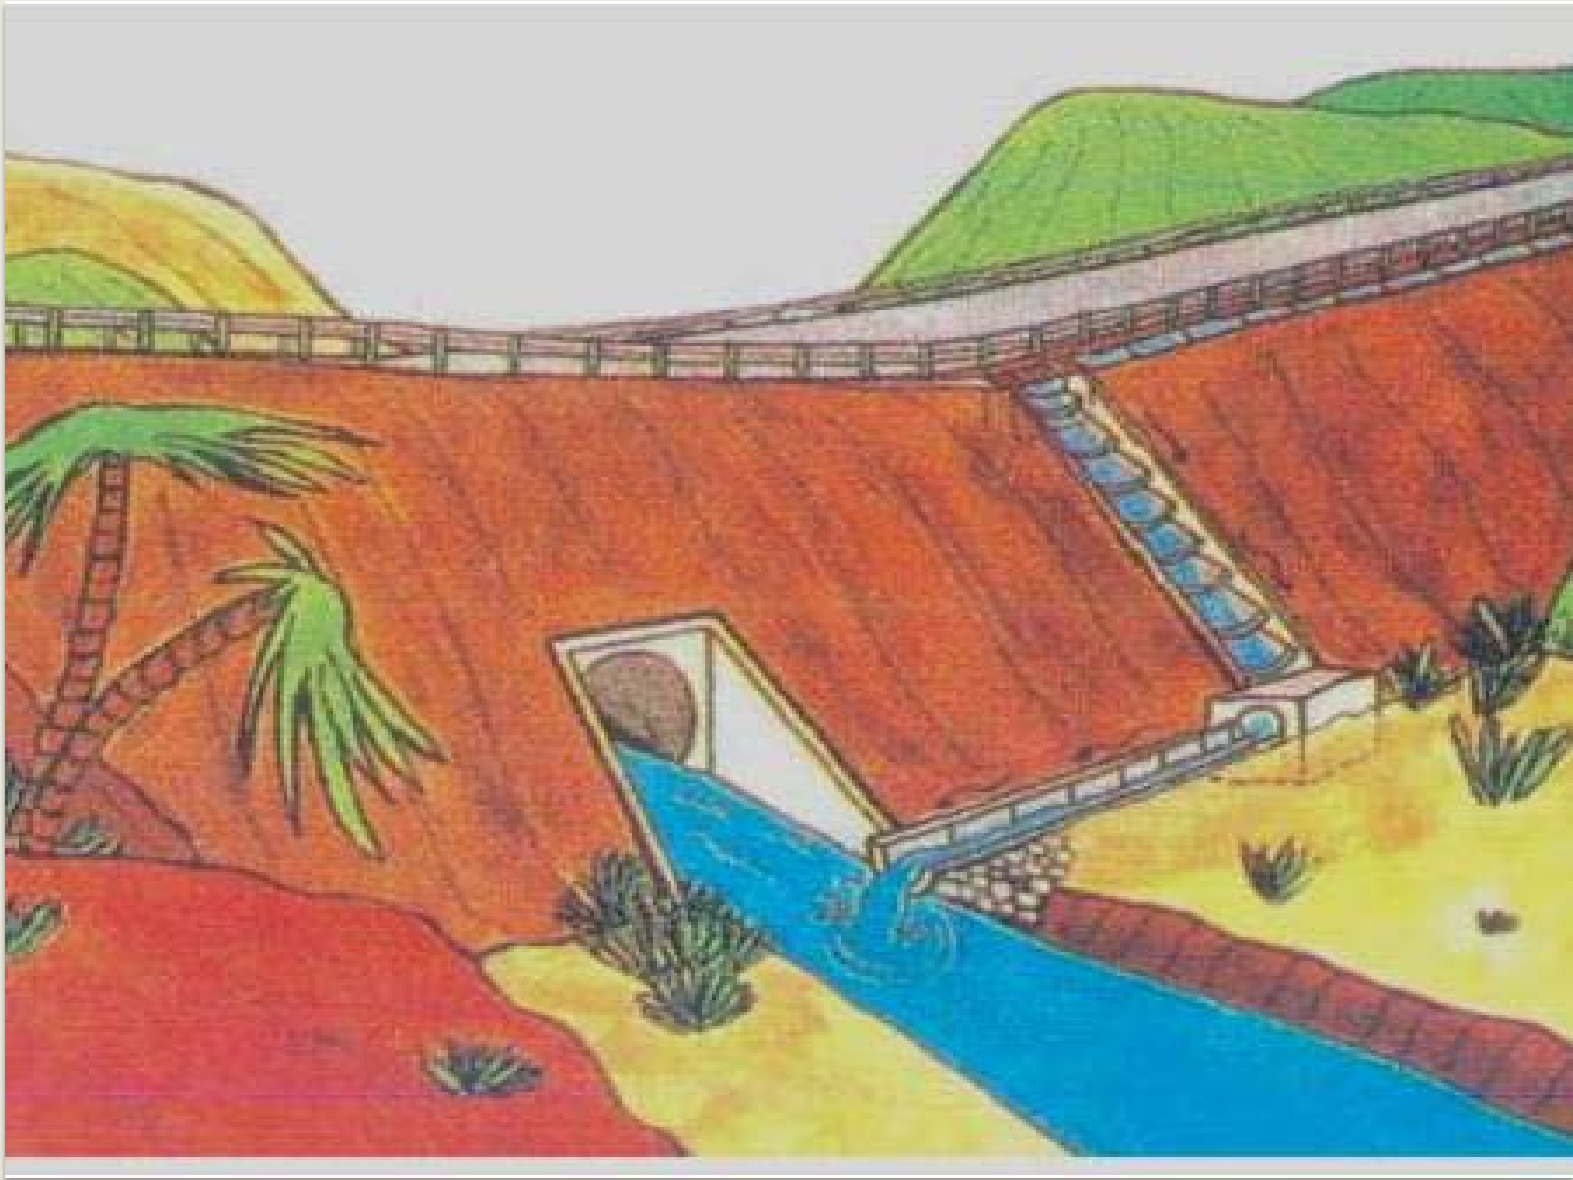

ดูแล รักษา ระบบระบายน้ำให้ดี มิให้มีสิ่งใด ๆ ไปกีดขวางทางน้ำ

# ระบบระบายน้ำที่ขาดการดูแลรักษา





# ระบบระบายน้ำที่มีการดูแลรักษาอย่างดี





การวิจัย

- เนื่องจากการชะล้างพังทลายของดินตัดคั่นทาง (Back Slope) และดินถมข้างทาง (Side Slope) ในพื้นที่ภูเขาได้ทวีความรุนแรง และมีความเสียหายมากขึ้น กรมทางหลวงต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการแก้ไขและมีหลายจุดที่มีลักษณะความเสียหายแบบซ้ำซาก

โครงการวิจัยพัฒนาเพิ่มเสถียรภาพ  
และแก้ไขป้องกันการชะล้างพังทลาย  
และการเคลื่อนตัวเชิงลาด



# ความเป็นมาของโครงการ





## วัตถุประสงค์

- สรุปรูปประเภทและสาเหตุของความเสียหาย
  - พัฒนารูปแบบของการแก้ไขป้องกันในรูปแบบคู่มือและแบบแนะนำ
  - ได้งานถูกต้องตามหลักวิชาการได้มาตรฐานและง่ายสะดวกต่อการใช้งาน
- ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและระดับบริหาร ให้มีประสิทธิภาพ และเกิด  
ประสิทธิผลมากที่สุด

ศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของความเสียหาย



# พื้นที่ศึกษา



เขตพื้นที่  
ภาคเหนือ  
ประกอบด้วย

- สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
- สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่)
- สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
- สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

# ขอบเขตการดำเนินงาน

1. ทำการศึกษาวิธีการแก้ไขป้องกันการชะล้างพังทลายและการเคลื่อนตัวของเชิงลาดที่ได้ดำเนินการไปแล้วจนถึงปัจจุบัน

ทางภาคเหนือของประเทศไทยในเขตพื้นที่ของสำนักทางหลวงที่ 1, 2, 4 และที่ 6 เป็นกรณีศึกษา รวมไม่น้อยกว่า 60 จุด

2. กำหนดเกณฑ์ (Criteria) ของความรุนแรง ความซับซ้อนของความเสียหาย

3. จัดทำแบบแนะนำ (Recommended Typical Drawing) สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง



# ขอบเขตการดำเนินงาน (ต่อ)

4. จัดทำคู่มือ (Manual) ของ  
การออกแบบ แก้ไขและการ  
ก่อสร้าง

คู่มือการสำรวจ วิเคราะห์ ความ  
เสียหายของการชะล้างพังทลาย  
และเคลื่อนตัวของเชิงลาด

คู่มือการแนะนำ แก้ไข และการ  
ปฏิบัติการชะล้างพังทลายและ  
เคลื่อนตัวของเชิงลาด

คู่มือการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย  
และเคลื่อนตัวของเชิงลาด



คู่มือการสำรวจ  
วิเคราะห์ ความ  
เสียหาย



คู่มือการแนะนำ  
แก้ไข และการ  
ปฏิบัติ




คู่มือการ  
บำรุงรักษาทาง  
หลวงเพื่อป้องกัน

การชะล้างพังทลายและการเคลื่อนตัวของเชิงลาด

# การเผยแพร่ อบรมการใช้คู่มือ

จัดทำคู่มือแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไข ก่อนความเสียหายเพิ่มมากขึ้น

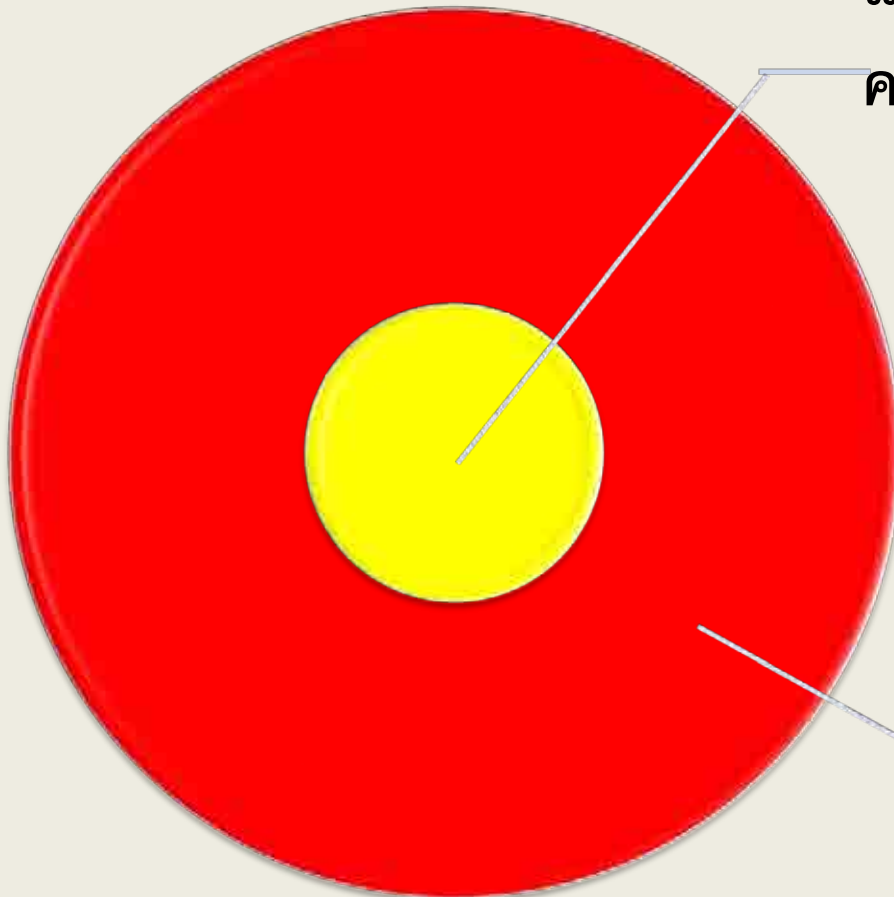


จัดการฝึกอบรมให้ผู้ออกแบบ ส่วนภูมิภาค พร้อมทั้ง Software ที่ใช้



บริเวณที่เกิด ความเสียหาย	การจัดแบ่งประเภทความ เสียหาย	ชนิดความเสียหาย
<b>เชิงลาดตัด</b> (Back Slope)  <b>เชิงลาดถม</b> (Side Slope)	<b>น้ำกัดเซาะ (Erosion)</b>	1. น้ำกัดเซาะบริเวณด้านปลายเชิงลาด (Erosion at Toe Slope)
		2. น้ำกัดเซาะบริเวณผิวหน้า (Surface Erosion)
		3. น้ำกัดเซาะไหลทาง (Erosion caused from Overflow)
	<b>การเคลื่อนตัวของมวลดิน / หิน</b> (Soil or Soil with Rock Slide)	4. การเคลื่อนตัวของมวลดิน / หินที่มีสาเหตุจากน้ำ ผิวดิน หรือน้ำใต้ดิน (Groundwater and / or Surface Water)
		5. การเคลื่อนตัวของมวลดิน / หินที่มีสาเหตุมาจาก แรงโน้มถ่วง
	<b>หินร่วง และหินเคลื่อนตัว</b> (Rock Fall and Rock Slide)	6. หินเคลื่อนตัวเนื่องจากรอยแตกในมวลหิน (Wedge & Plane Slide)
		7. หินร่วงจากดินตัดที่มีก้อนหินฝังอยู่ (Boulder Rock Fall)
		8. หินร่วงจากการกัดเซาะผิวเชิงลาดที่เป็นดินปน หิน (Debris or Talus)

# การกัดเซาะผิวหน้าบริเวณไหล่ทางและ เชิงลาด

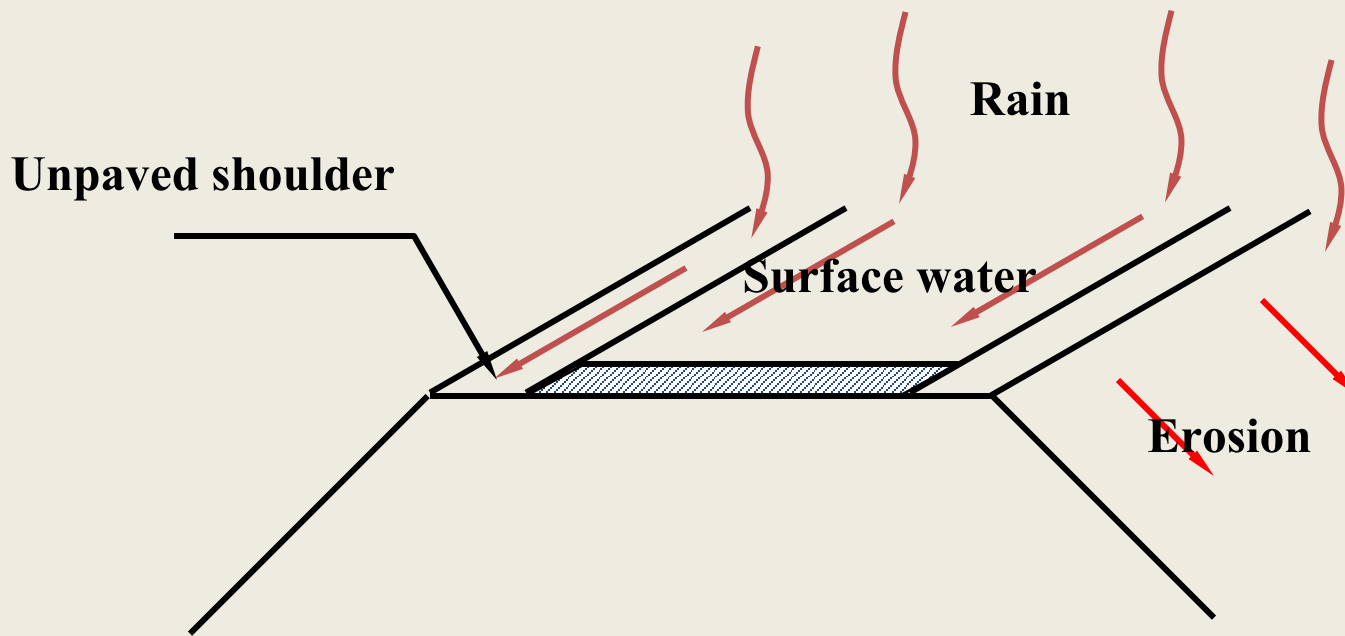

High - filled embankment

สำนัก ทางหลวง	จำนวนความเสียหายแยกตามสาเหตุ															รวม จำนวน ความ เสียหาย
	ความเสียหายเกิด จากการเคลื่อนตัวของ มวลดิน (Landslide)			ความเสียหายเกิด จากน้ำใต้ดิน (Ground Water)			ความเสียหายเกิดจากน้ำผิวดิน (Surface Water)						ความเสียหายเกิด จากการร่วงหล่น ของหิน (Rock Fall)			
							การกัดเซาะ ด้านบนของ เชิงลาด			การกัดเซาะด้าน ปลายเชิงลาด (Toe Slope)						
	ดิน ตัด	ดิน ถล่ม	หิน ตัด	ดิน ตัด	ดิน ถล่ม	หิน ตัด	ดิน ตัด	ดิน ถล่ม	หิน ตัด	ดิน ตัด	ดิน ถล่ม	หิน ตัด	ดิน ตัด	ดิน ถล่ม	หิน ตัด	
สน.ทล. 1 (เชียงใหม่)	3	1	1	1	2	-	1	7	-	-	9	-	-	-	-	25
% ความเสียหาย	12 %	4 %	4 %	4 %	8 %	-	4 %	28 %	-	-	36 %	-	-	-	-	
สน.ทล. 2 (แพร่)	4	-	1	2	-	-	3	3	-	1	4	-	-	-	-	18
% ความเสียหาย	22 %	-	5.5 %	11 %	-	-	16.6 %	16.6 %	-	5.5 %	22 %	-	-	-	-	
สน.ทล. 4 (พิษณุโลก)	3	-	-	1	-	-	-	4	-	-	2	-	1	-	-	11
% ความเสียหาย	27.4 %	-	-	9 %	-	-	-	36.6 %	-	-	18 %	-	9 %	-	-	
สน.ทล. 6 (เพชรบูรณ์)	1	1	-	1	1	-	1	6	-	-	4	-	2	-	3	20
% ความเสียหาย	5 %	5 %	-	5 %	5 %	-	5 %	30 %	-	-	20 %	-	10 %	-	15 %	
รวมจุดเสียหาย	11	2	2	5	3	-	5	20	-	1	19	-	3	-	3	74
สรุปเฉลี่ย % ความเสียหาย	15 %	2.7 %	2.7 %	6.8 %	4 %	-	6.8 %	27 %	-	1.4 %	25.7 %	-	4 %	-	4 %	100



# การเพิ่มเสถียรภาพของคันทาง

การใช้วัสดุใยสังเคราะห์ (Geosynthetics)

# ทำไมต้องใช้วัสดุเสริมแรง

เพิ่ม  
เสถียรภาพ  
ของลาดคั่น  
ทางที่ชันมาก

โครงสร้างที่  
ได้มีความ  
ยืดหยุ่นต่อ  
การเคลื่อนตัว

ก่อสร้างได้  
รวดเร็วไม่  
จำเป็นต้องใช้  
เทคนิคพิเศษ

สามารถนำ  
วัสดุในที่มา  
ใช้

งานแก๊สไลต์สาย 1263 ก.ม 15+100 อ.ขุนยวม – บ.ปางอุ๋ง จ.  
แม่ฮ่องสอน



# ลักษณะความเสียหาย

สภาพภูมิประเทศ  
เป็นคั่นทางดินถม  
ระหว่างภูเขาสูง  
ประมาณ 25  
เมตร

จุดพังทลายเป็นจุด  
ต่ำของ sag  
curve

ได้มีการก่อสร้าง  
แก้ไขการพังทลาย  
ของคั่นทางมาแล้ว

เกิดความเสียหาย  
ขึ้นอีกเนื่องจากเกิด  
พายุฤดูฝนทำให้  
ฝนตกหนักต่อเนื่อง  
หลายวัน


เกิดการพังทลายที่  
toe slope  
และการกัดเซาะทำ  
ให้คั่นทางพังทลาย









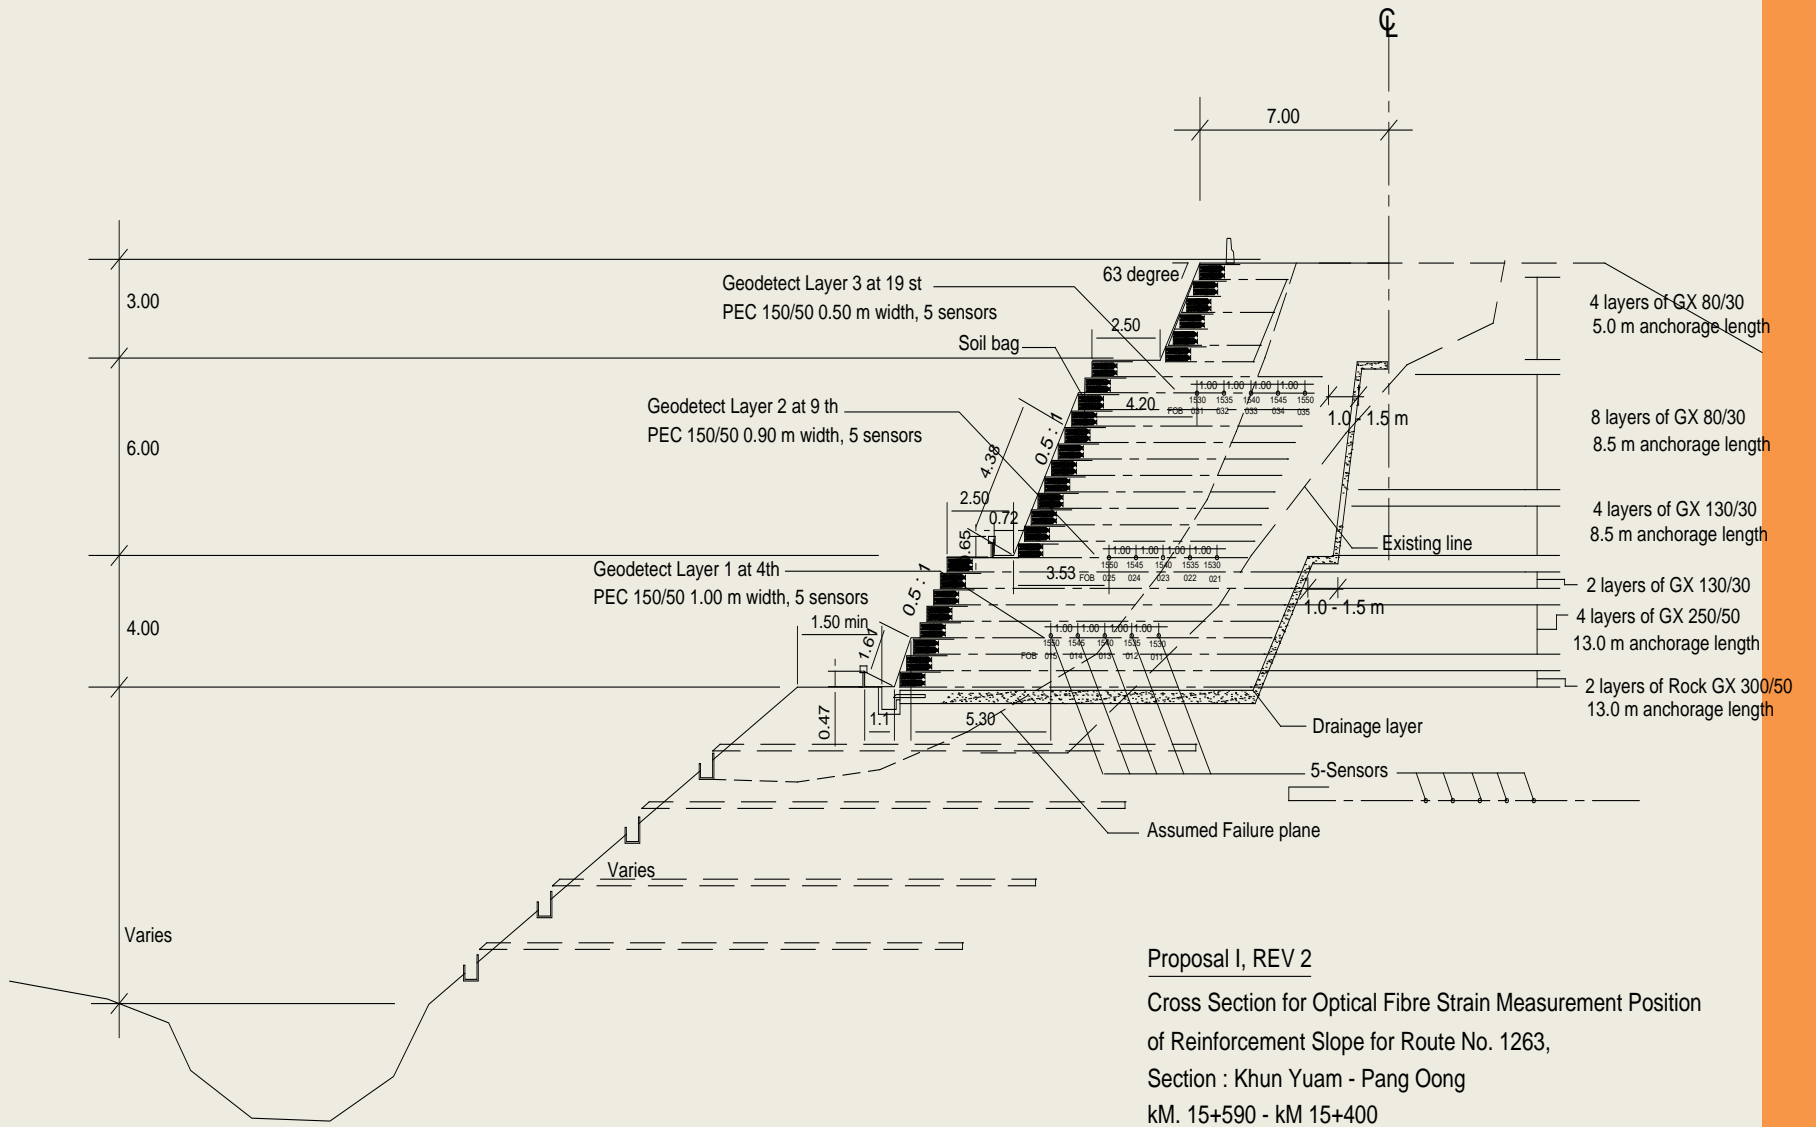

Proposal I, REV 2


Cross Section for Optical Fibre Strain Measurement Position  
of Reinforcement Slope for Route No. 1263,  
Section : Khun Yuam - Pang Oong  
km. 15+590 - km 15+400

## Typical section of Reinforcement Slope and Geodetect

ระบบตรวจวัดการยึดตัวของวัสดุเสริมกำลังดิน และ การเคลื่อนตัวของโครงสร้าง  
ทางหลวงหมายเลข 1263 บ้านปางอู่ – บ้านแม่่นาจร – บ้านขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน



ติดตั้งระบบเสริมกำลังดิน ด้วยตา  
ข่ายเสริมกำลัง

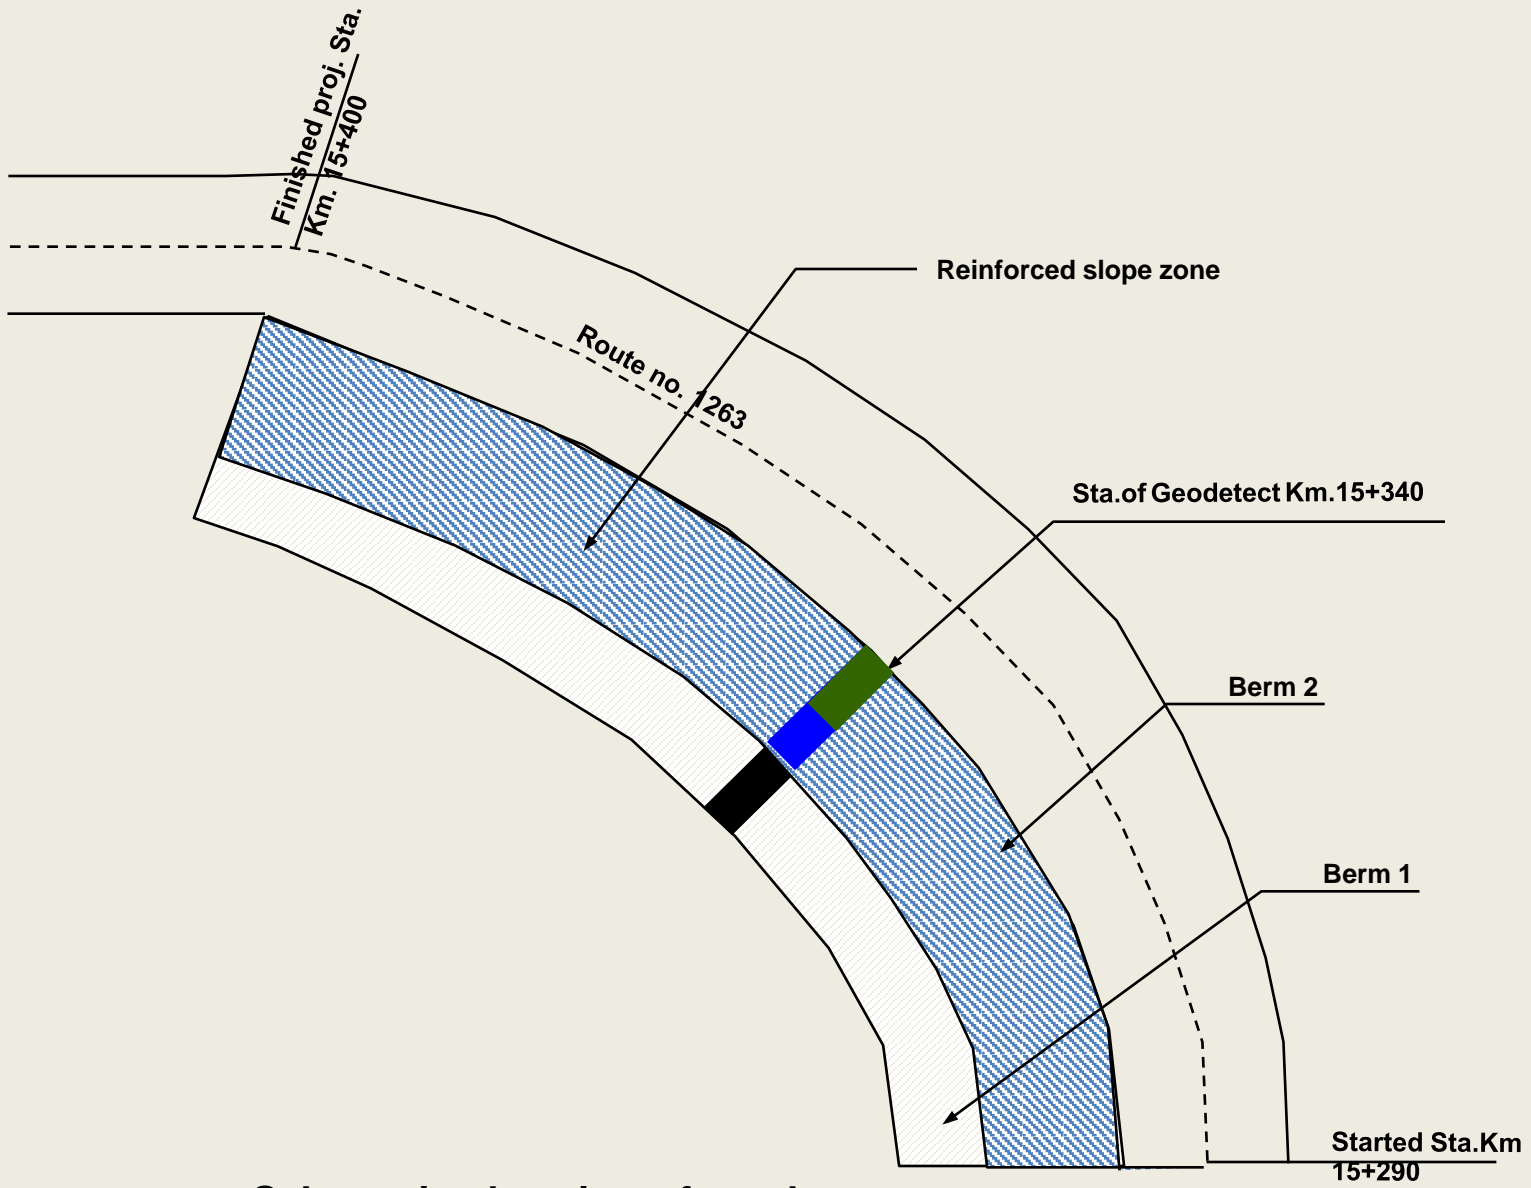

**Schematic plan view of geodetect**



ระบบตรวจวัดการยึดตัวของวัสดุเสริมกำลังดิน และ การเคลื่อนตัวของโครงสร้าง  
ทางหลวงหมายเลข 1263 บ้านปางอู่ – บ้านแม่่นาจร – บ้านขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน



**Geodetect**

ระบบตรวจวัดการยึดตัวของวัสดุเสริมกำลังดิน และ การเคลื่อนตัวของโครงสร้าง  
ทางหลวงหมายเลข 1263 บ้านปางอู่ – บ้านแม่่นาจร – บ้านขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน



ตรวจสอบการทำงานของเซนเซอร์

ระบบตรวจวัดการยึดตัวของวัสดุเสริมกำลังดิน และ การเคลื่อนตัวของโครงสร้าง  
ทางหลวงหมายเลข 1263 บ้านปางอู่ – บ้านแม่่นาจร – บ้านขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน



การติดตั้ง Geodetect





ระบบตรวจวัดการยึดตัวของวัสดุเสริมกำลังดิน และการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง  
ทางหลวงหมายเลข 1263 บ้านปางอู่ – บ้านแม่่นาจร – บ้านขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน




ใช้ดินถมทับป้องกันเสียหาย






ระบบตรวจวัดการยึดตัวของวัสดุเสริมกำลังดิน และการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง  
ทางหลวงหมายเลข 1263 บ้านปางอู่ – บ้านแม่่นาจร – บ้านขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน




# ระบบตรวจวัดการยึดตัวของวัสดุเสริมกำลังดิน และการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1263 บ้านปางอู่ – บ้านแม่่นาจร – บ้านขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

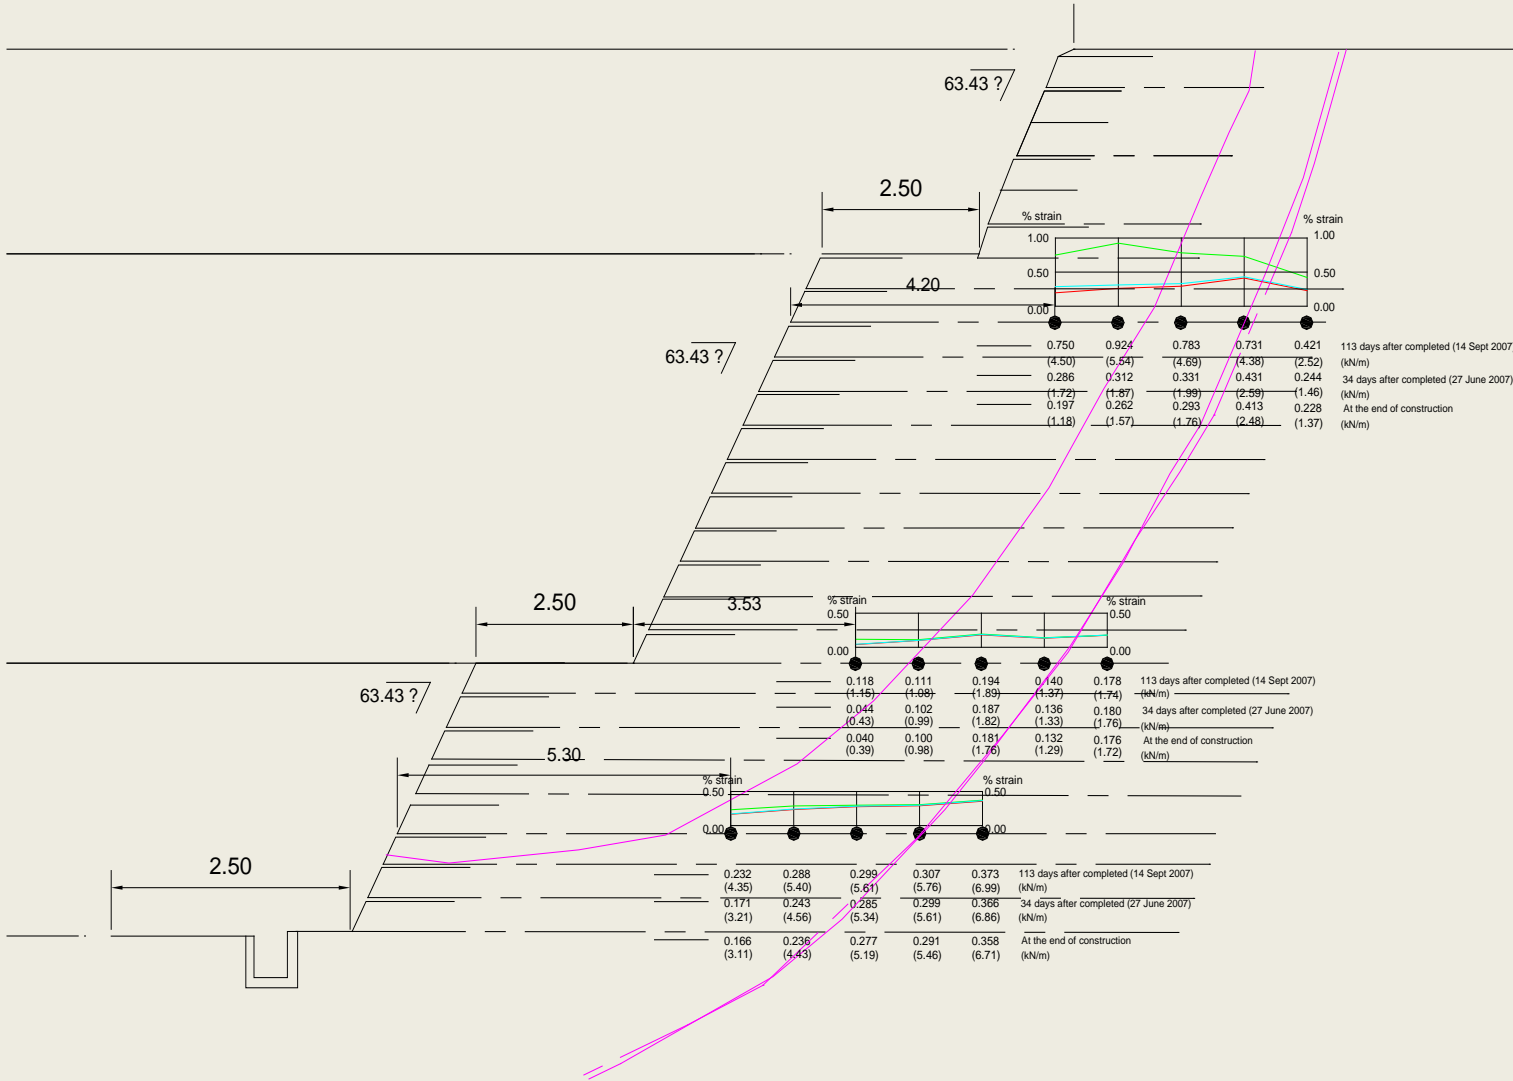




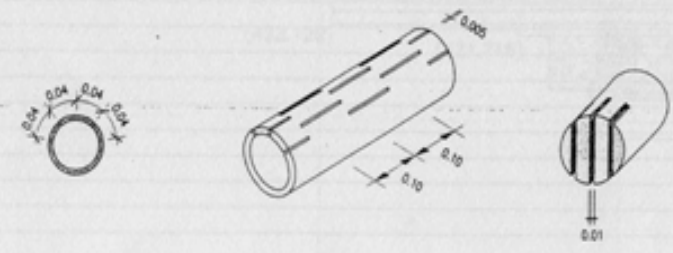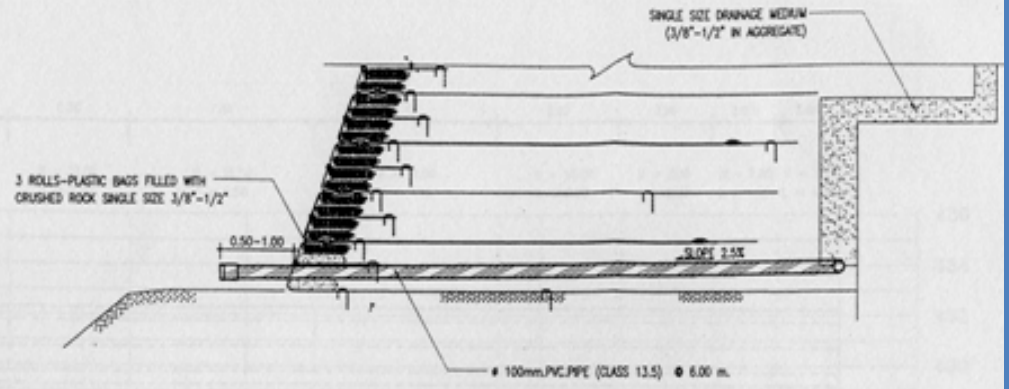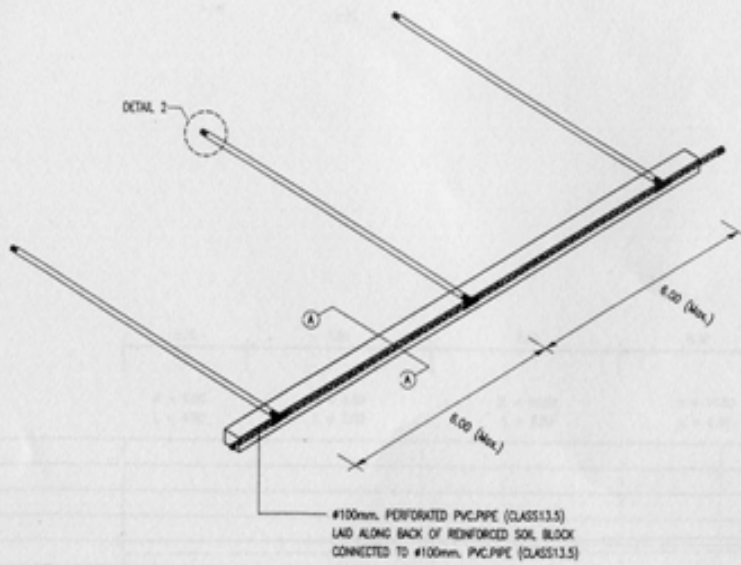

DETAIL 1  
#100mm. PERFORATED PVC PIPE (CLASS 13.5)

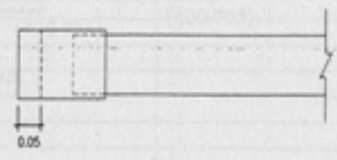


DETAIL 2  
END CAP

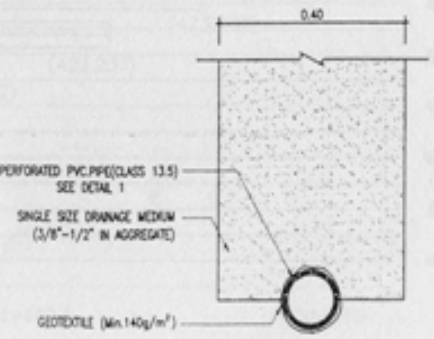

SECTION (A) - (A)

# การออกแบบโดยใช้ Sub-Drain

# การก่อสร้าง Gabion wall ค้ำยันฐาน

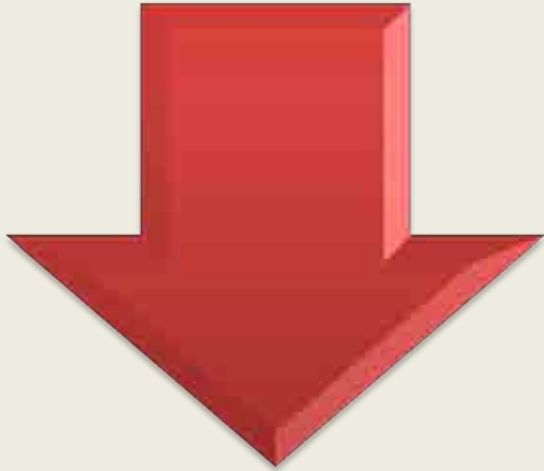

เพื่อต้านทานและเพิ่มแรงต้าน  
**(resisting force)** การเคลื่อน  
ตัวของมวลดิน **(Retaining  
Structures)**



การถมดินและหิน **(Earth and  
Rock Fill)** เพื่อเป็น **dead  
weight** บริเวณตีนเชิงลาด **(toe  
slope)** ป้องกันการเคลื่อนตัว













# การจัดการระบบระบายน้ำ



การควบคุมการระบาย  
น้ำผิวดิน (Interceptor  
ditch, Bench ditch,  
Stepped drain chute)



การก่อสร้างชั้นทาง  
เพื่อการระบายน้ำ  
(Drainage Layer)



การก่อสร้าง  
ระบบระบายน้ำ  
ในแนวตั้ง









# การป้องกันการชะล้างผิวหน้าเชิงลาด

การปลูกพืช (**Vegetation**) คลุมดินครอบคลุมเต็มพื้นที่ของผิวหน้าเชิงลาดเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย และกัดเซาะจากน้ำผิวดิน ด้วยการทำ **soil bag**

การปลูกหญ้าแฝก  
หน้าเชิงลาด




## ปลุกหญ้าแฝก

- ป้องกันการกัดเซาะบริเวณลาดข้างทาง



# ข้อคิดเห็น

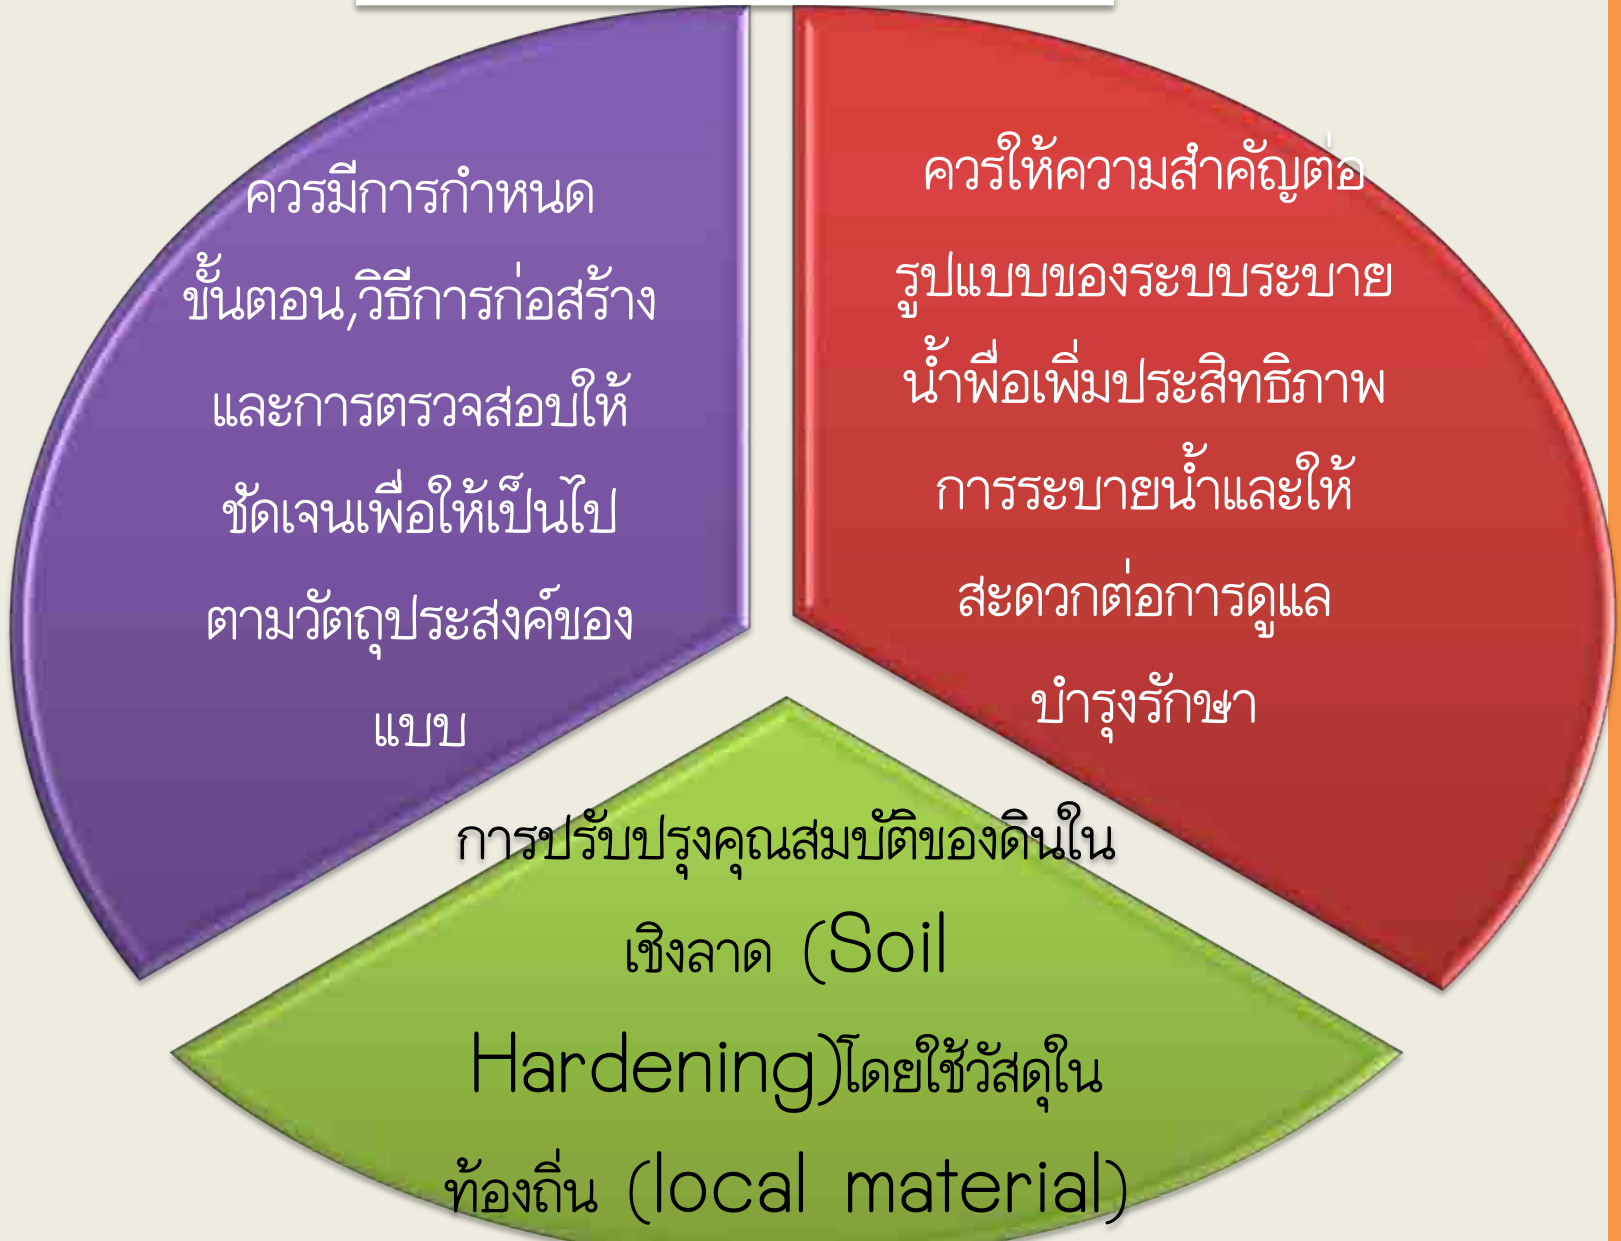



# แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

บริเวณรอยต่อของ Geogrid กับคันทางเดิม

- เกิด Differential Settlement

การปลูกหญ้าแฝกคลุมผิวหน้าเชิงลาด

- ปลูกยาก เกิดการกัดเซาะที่ผิวหน้า